
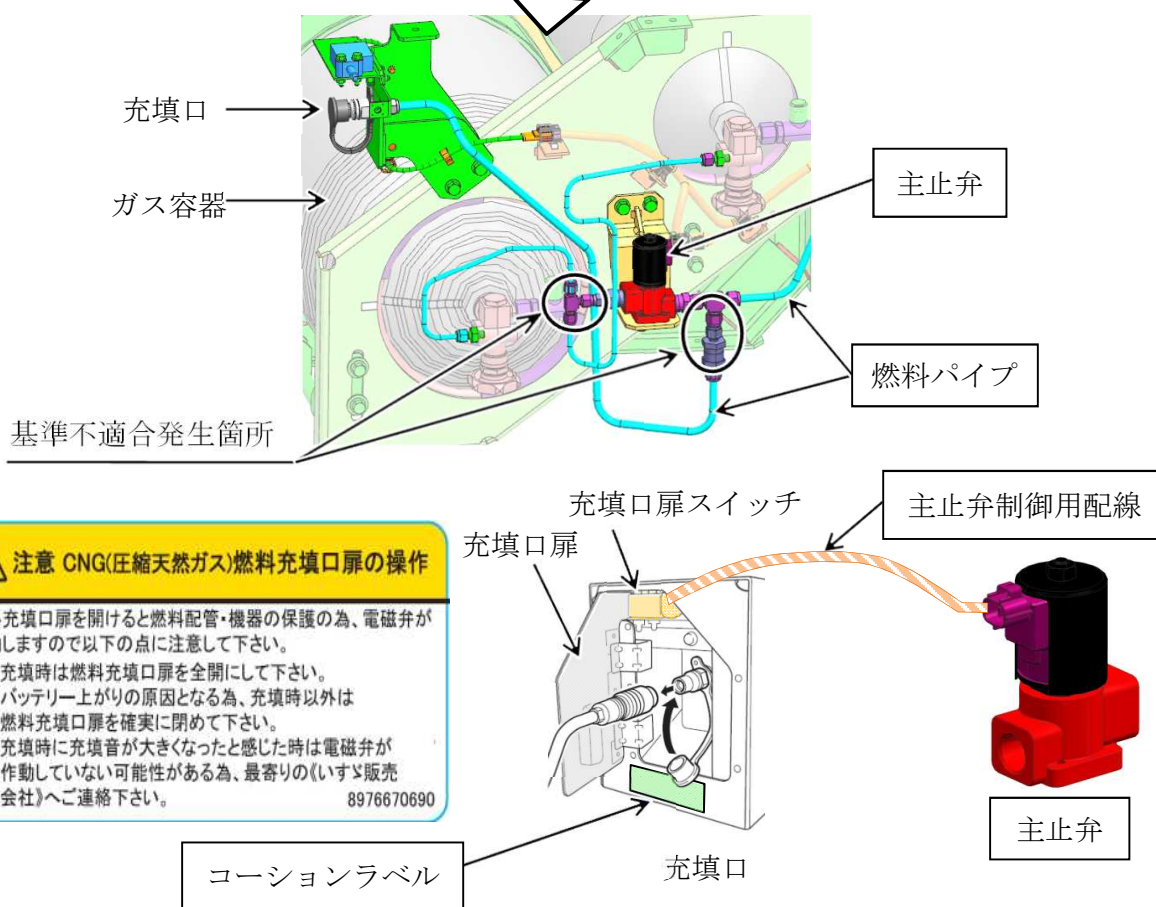


改善箇所説明図

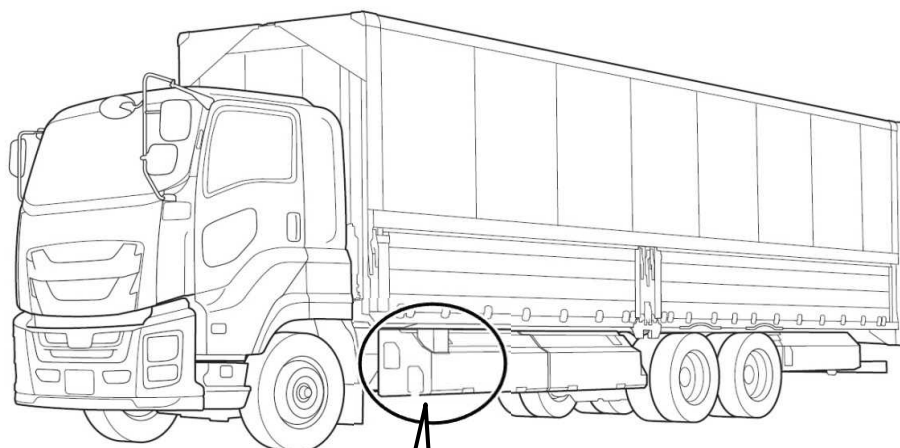

圧縮天然ガス（CNG）を燃料とする大型トラックにおいて、主止弁の制御が不適切なため、燃料充填時に振動が発生し、燃料パイプに亀裂が生じるものがある。そのため充填の繰り返しにより亀裂が進展し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、主止弁制御用配線およびコーションラベルを追加し、主止弁および燃料パイプ一式を新品に交換する。

識別：車両左側ガス容器充填口付近に識別ペイント（緑色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。