


改善箇所説明図(型式:YDS-WA129 通称名:WA470-8)



基準不適合箇所

フロントアクスル

アクスルシャフトに亀裂

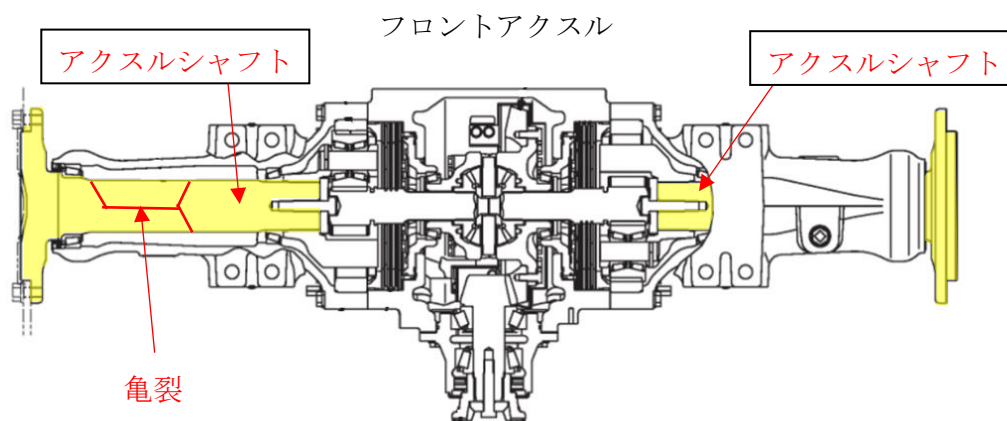


注: は、交換部品を示す。

ショベル・ローダのフロントアクスルにおいて、アクスルシャフトの鋼材製造工程の水素含有量の管理が不十分なため、アクスルシャフト内部で亀裂が生じ、最悪の場合、アクスルシャフトが折損し、前輪タイヤが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

原因究明に時間を要するため、全車両、暫定措置として、フロントアクスルのロットナンバーを確認し、対象のものは、アクスルシャフトを新品に交換する。なお、恒久対策が決定次第、速やかに恒久対策を実施する。

識別:フロントアクスルの銘板のアクスルシリアルナンバに刻印を追加することにより識別する。

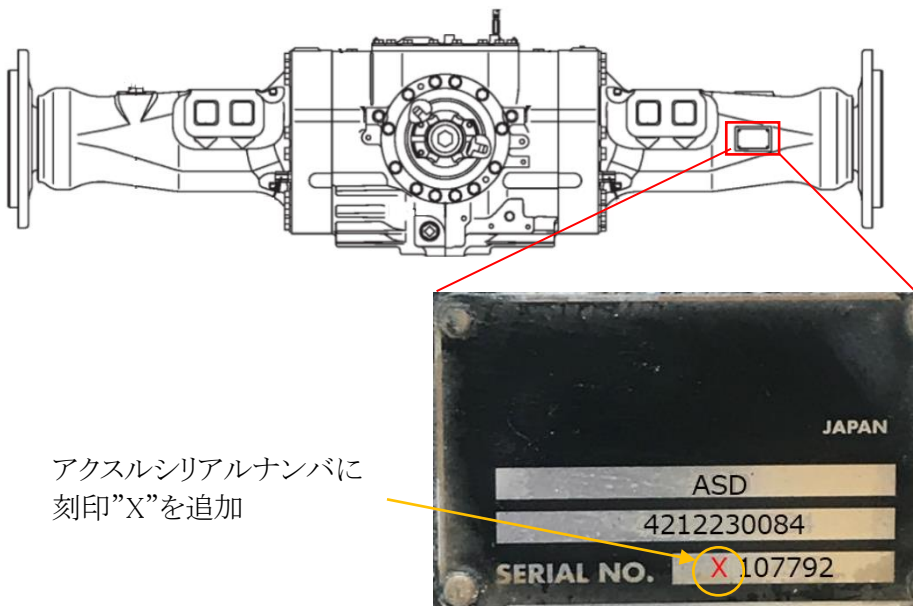

アクスルシリアルナンバに
刻印"X"を追加