


改善箇所説明図

【対象車両外観】



【改善対象部位詳細】

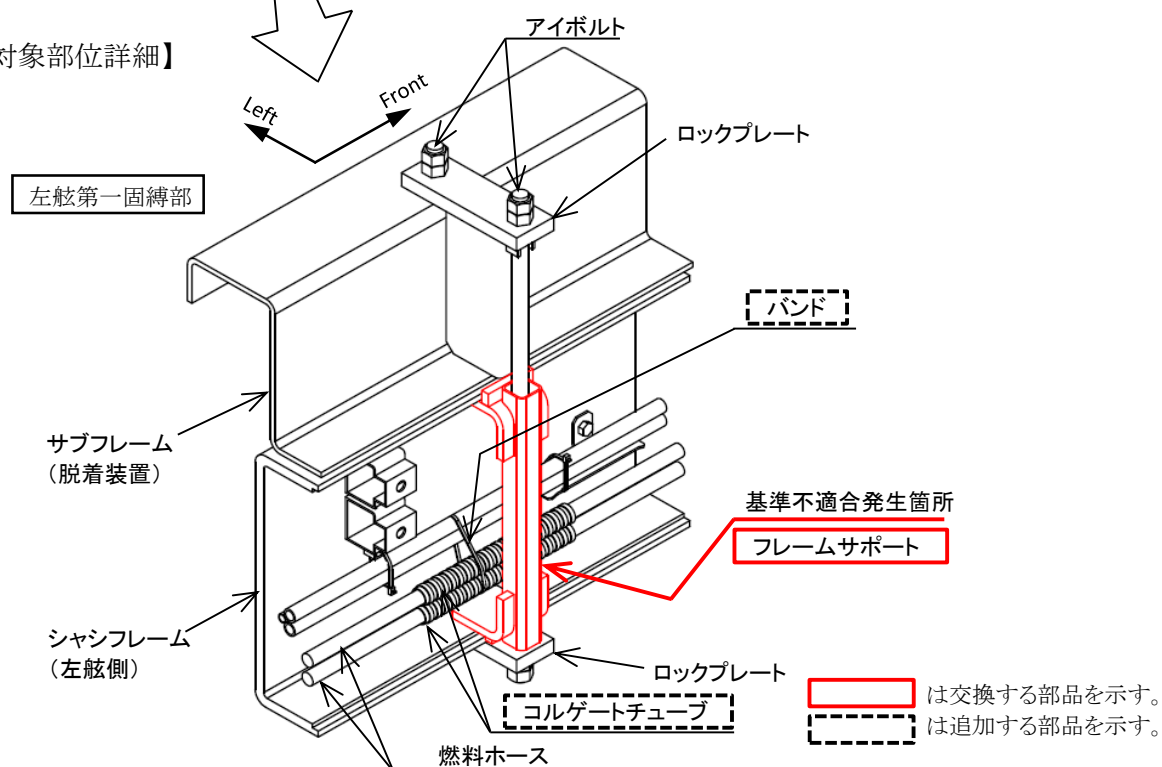

【不具合の内容】

脱着装置付きコンテナ自動車において、フレームサポートの設計が不適切なため、燃料ホースとフレームサポートの隙間が小さいものがある。そのため、走行時振動等により、燃料ホースとフレームサポートが接触することで燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、フレームサポートを対策品に交換する。
また、燃料ホースにコルゲートチューブの追加を行い、燃料ホースをバンドで固定する。
なお、燃料ホースに損傷がある場合は新品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.4733のステッカを貼付する。