


改善箇所説明図

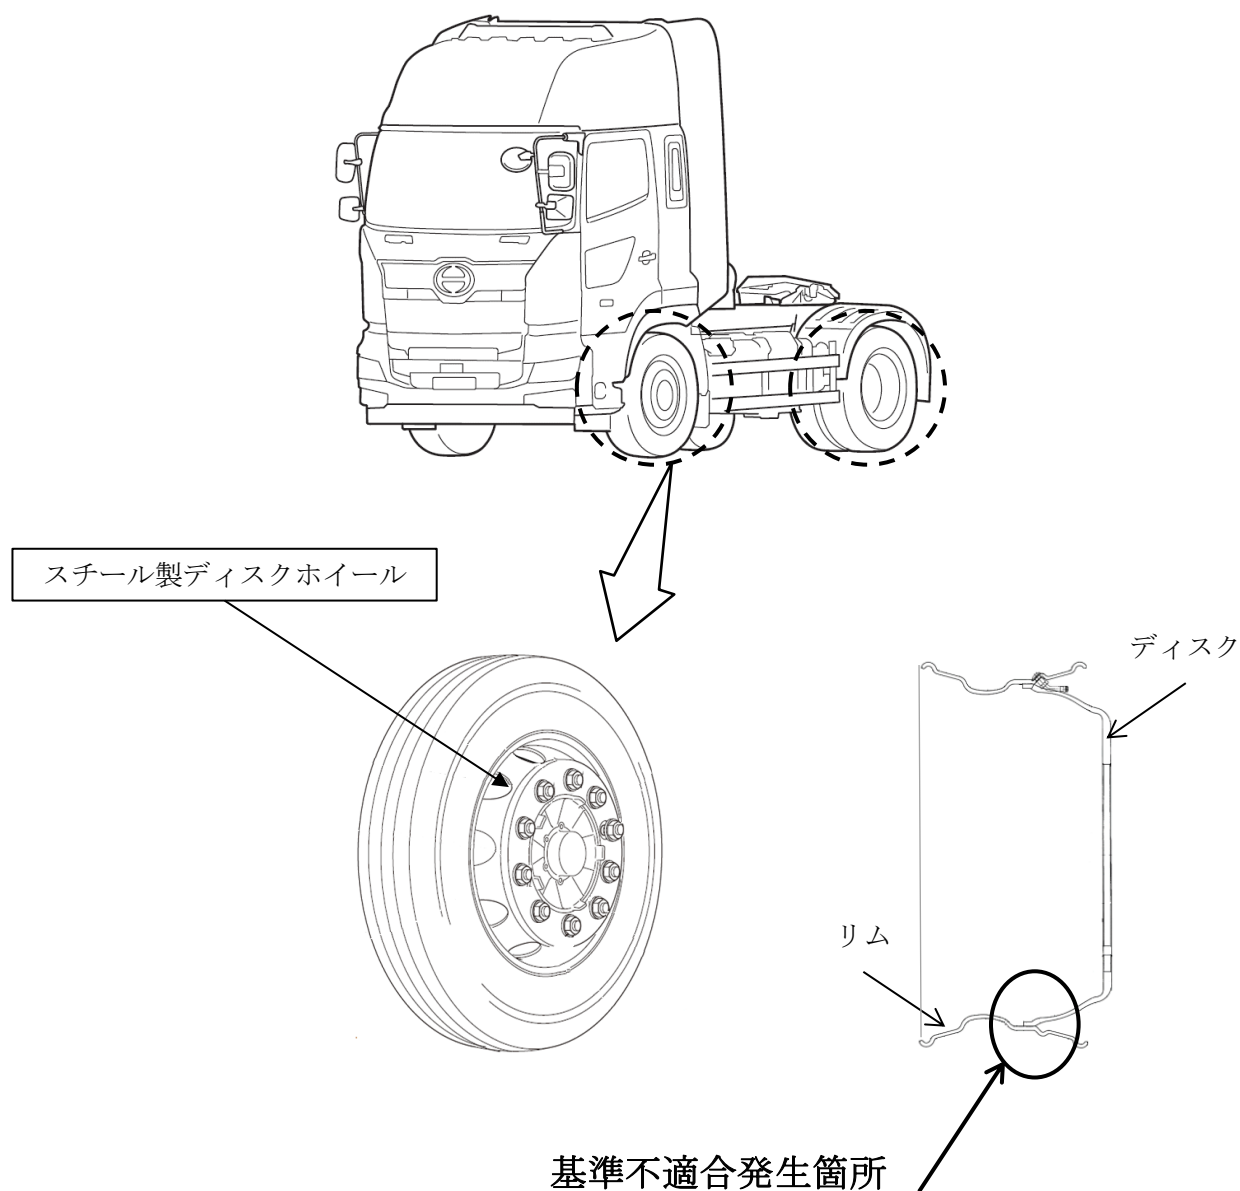

注： は交換する部品を示す。

大型トラックのスチール製ディスクホイールにおいて、リム成形の金型が不適切なため、リムとディスクの溶接合わせ面が不均一となり、溶接部の疲労強度が不足しているものがある。そのため、長期間使用すると溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、ディスクホイールが破損するおそれがある。

改善の内容：

全車両、ディスクホイールの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートの左上に黄色ペイントを塗布する。