


改善箇所説明図

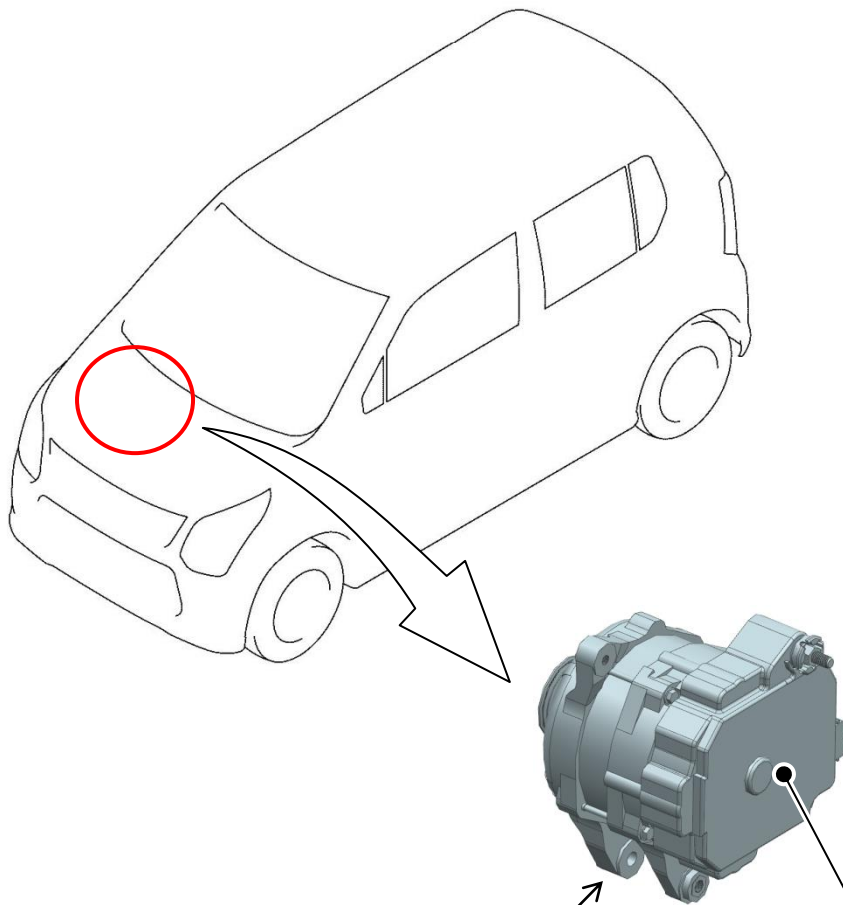

I S G
(モーター機能付発電機)

基準不適合箇所

I S G (モーター機能付発電機) の故障診断プログラムが不適切なため、使用過程でアース端子に酸化被膜が発生することで電気抵抗が上昇すると、I S G の電気回路の故障と判定することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに I S G が発電を停止し、そのまま使用し続けると、鉛バッテリーが上がり、エンストや始動不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、I S G の故障診断プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： ID プレートに黄緑色のシールを貼付する。

注： はプログラムを書き換える部品を示す。