


改善箇所説明図

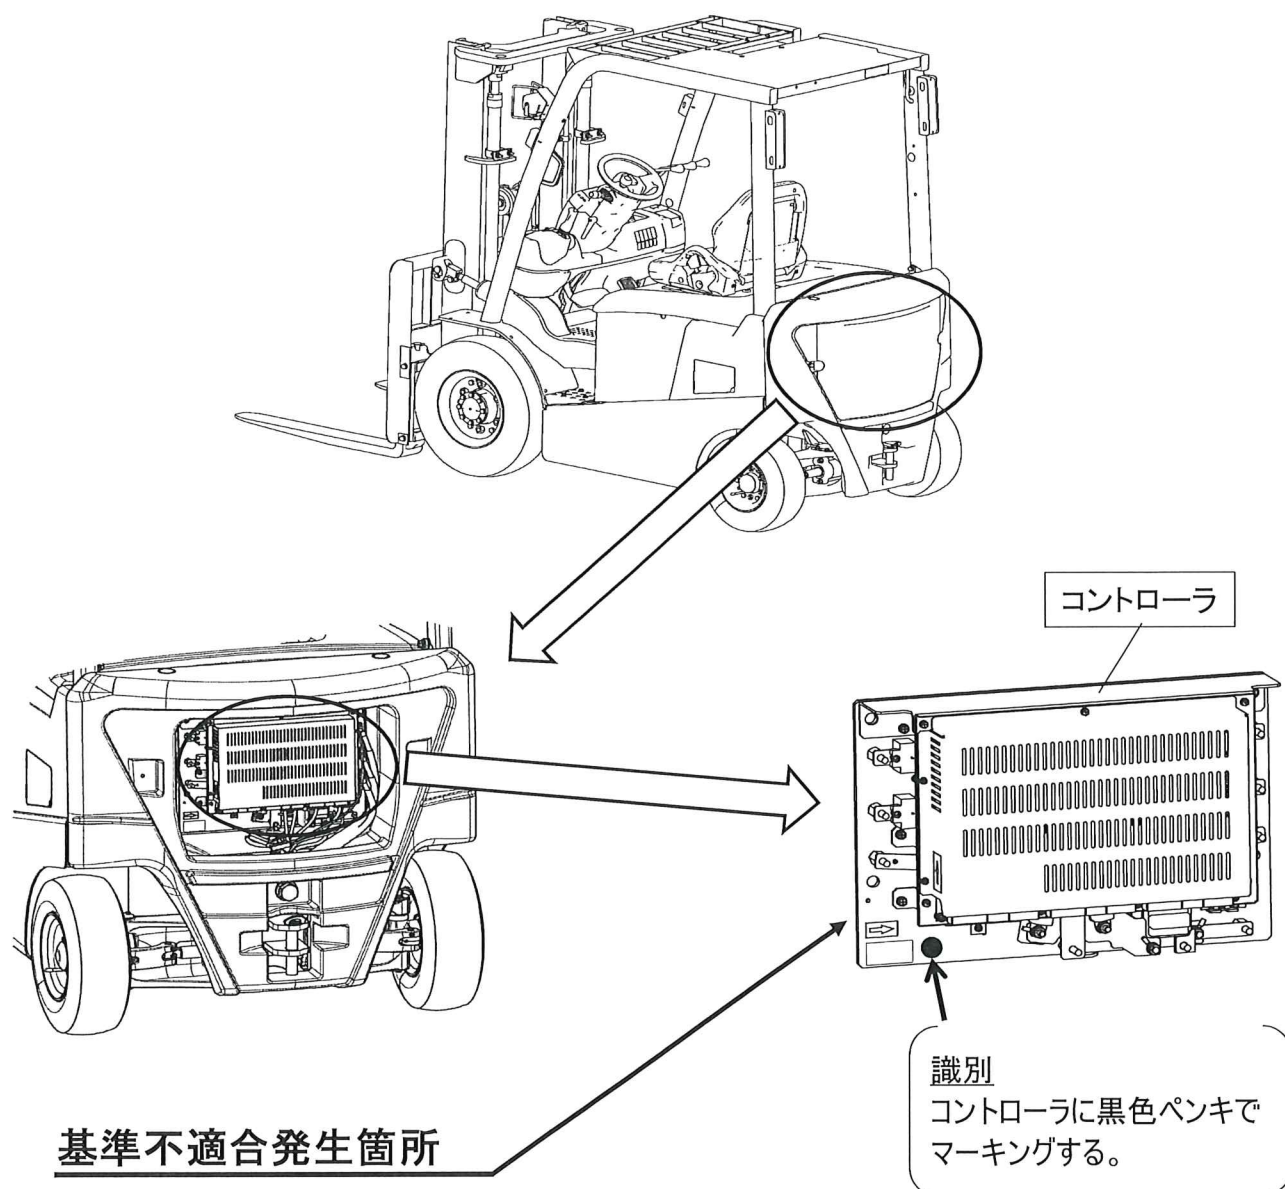

カウンタバランス式バッテリーフォークリフトにおいて、走行制御コントローラのトランジスタの容量不足及び放熱グリスの塗布のバラツキにより、高負荷時においてトランジスタに電流が集中し、トランジスタの温度が高温になるものがある。そのため、温度上昇によってトランジスタが破損し、走行モーターへの電流が絶たれ、走行できなくなるおそれがある。

改善内容:

全車両、走行制御コントローラを対策品に交換する。
なお、放熱グリスを放熱性の高いグリスに変更し、取付け面両面に放熱グリスを塗布する。

注: は交換する部品を示す