



改善箇所説明図

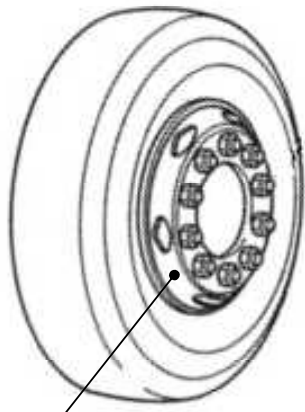

スチール製ディスクホイール

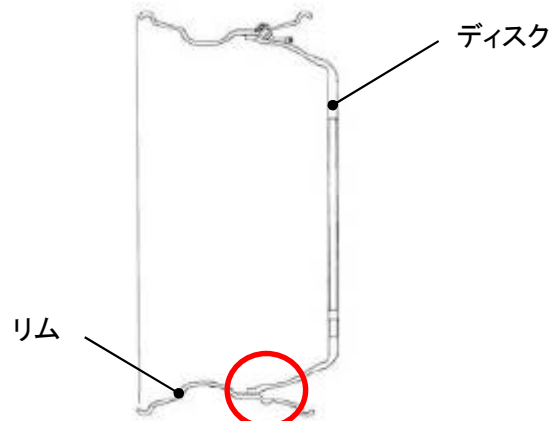

基準不適合発生箇所

大型トラックのスチール製ディスクホイールにおいて、リム成形の金型が不適切なため、リムとディスクの溶接合わせ面が不均一となり、溶接部の疲労強度が不足しているものがある。そのため、長期間使用すると溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、ディスクホイールが破損するおそれがある。

改善措置の内容

ディスクホイールの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。

注：□ は交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、左側ドアリヤピラー部に「HD228」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。