


改善箇所説明図

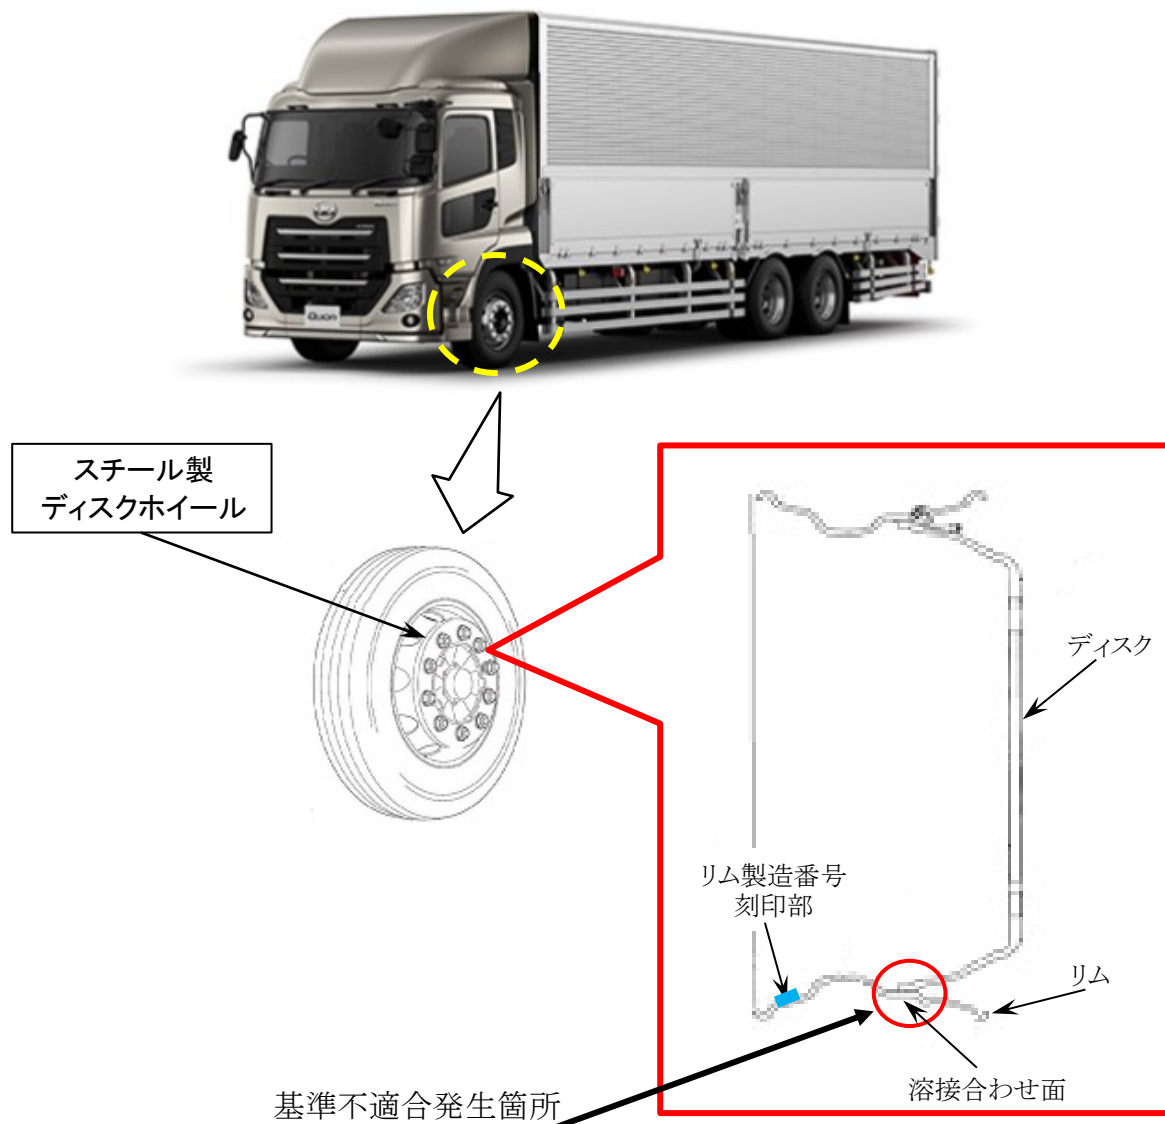

大型トラックのスチール製ディスクホイールにおいて、リム成型の金型が不適切なため、リムとディスクの溶接合わせ面が不均一となり、溶接部の疲労強度が不足しているものがある。そのため、長時間使用すると溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、ディスクホイールが破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ディスクホイールの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。

注： ☐ は交換する部品を示す。

識別： 改善済車両には助手席側ステップ部の車両諸元プレート右上端に白色ペイントを塗布する。