
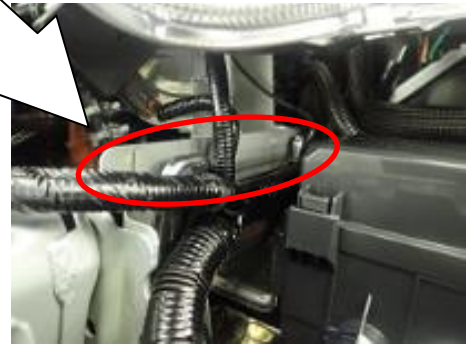


改善箇所説明図

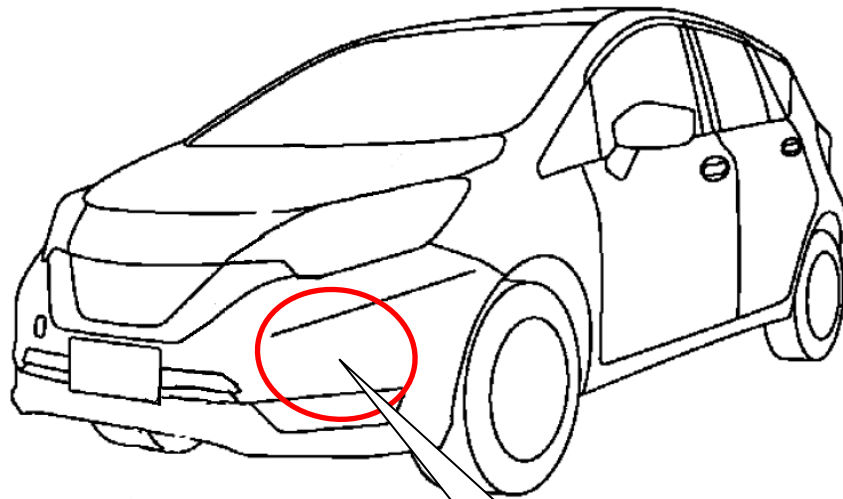

フロントサイドメンバ

基準不適合発生箇所

フロントサイドメンバにおいて、溶接設備の設定不良により溶接ガンが車体パネルへ正しく当たらず、溶接打点の一部で溶接がされていないおそれがある。このため、サイドメンバの強度が低くなり、前方車両衝突の際に乗員空間を確保するための車体強度が足りず、最悪の場合、乗員に危害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、車両の当該溶接部を点検し、溶接抜けが発見された場合は溶接修理を実施する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、溶接修理を実施する部品を示す。