


改善箇所説明図

車両下部



燃料タンク 上部

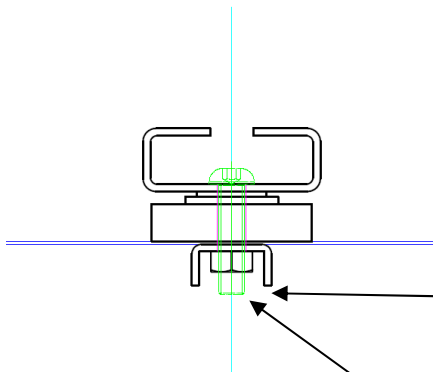

シートスライドレール固定ボルト

不具合発生箇所

燃料タンクにおいて、シートスライドレールをフロアに固定するボルトとの隙間が小さいため、当該ボルトが燃料タンク上部に接触しているものがある。

改善の内容:

燃料タンク上部を点検し、損傷の有無を確認する。燃料タンク本体に損傷がない場合は、タンク表面に防錆材を塗布し、損傷がある場合は、燃料タンクを良品に交換する。いずれの場合もシートスライドレールを固定するボルトを同規格の短いボルトに交換する。

識別 : 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に
No.4 7 8 1 のステッカーを貼付する。

注 : は措置する部品を示す。