


改善箇所説明図

標準ポンプ仕様(電動モーター＝180W)

対象車両外観



改善対象部位
(バッテリー)

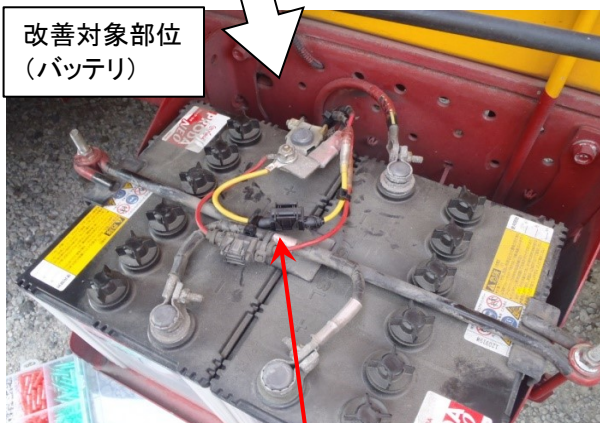

ヒューズ追加



高出力ポンプ仕様(電動モーター＝400W)

対象車両外観



専用スイッチボックス



は追加する部品を示す。

【不具合の内容】

コンクリートミキサ車の電動水ポンプ用に外部スイッチを追加した車両において、取付け指示が不適切なため、ヒューズを迂回した電気回路のものがあある。そのため、過負荷時の過電流により配線被覆が溶融し、最悪の場合、発火に至るおそれがある。

【改善の内容】

標準ポンプ仕様(電動モーター＝180W)の場合は、バッテリー横へヒューズを追加する。
また、高出力ポンプ仕様(電動モーター＝400W)の場合は、スイッチボックスを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.4783のステッカを貼付する。