




改善箇所説明図

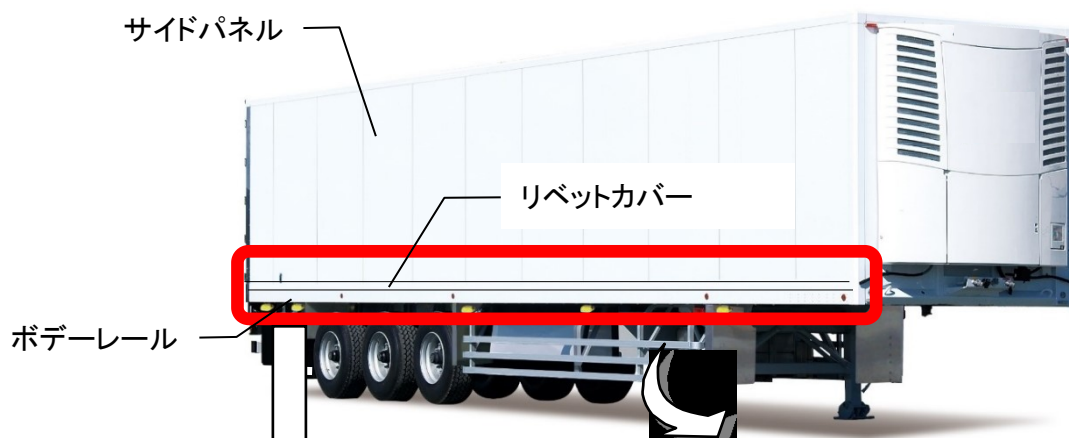

サブフレーム補強材の追加

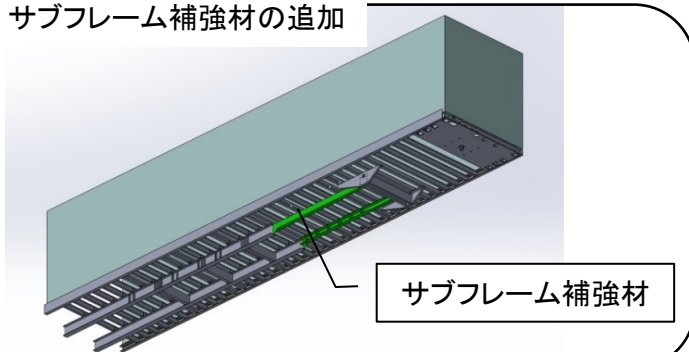


固定リベットの追加

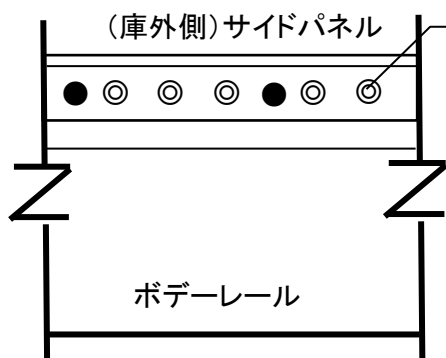

（庫外側）ボデーレール部
リベットカバーを外した状態

固定リベット

固定リベット ※点検追加

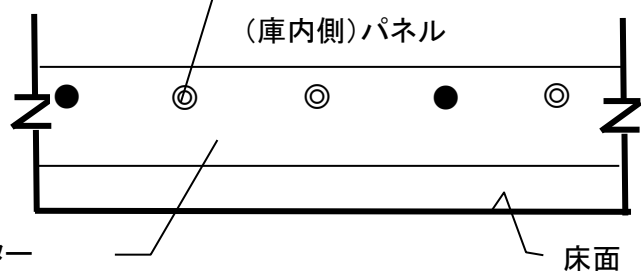

（庫内側）床ガーター部

□ は追加部品を示す。

バン型冷蔵冷凍セミトレーラにおいて、ボデーレールとサイドパネルの接合部の施工管理が不適切なため、当該接合部の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の負荷により接合部に亀裂が生じ、ボデーレールが剥がれ、最悪の場合、破断してタイヤに接触し、走行できなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、サブフレーム補強材を追加する。
また、ボデーレールとサイドパネル接合部及び庫内床ガーター部の固定リベットを追加並びに再取り付けを行う。

識別：改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4787のステッカーを貼付する。