


## 改善箇所説明図

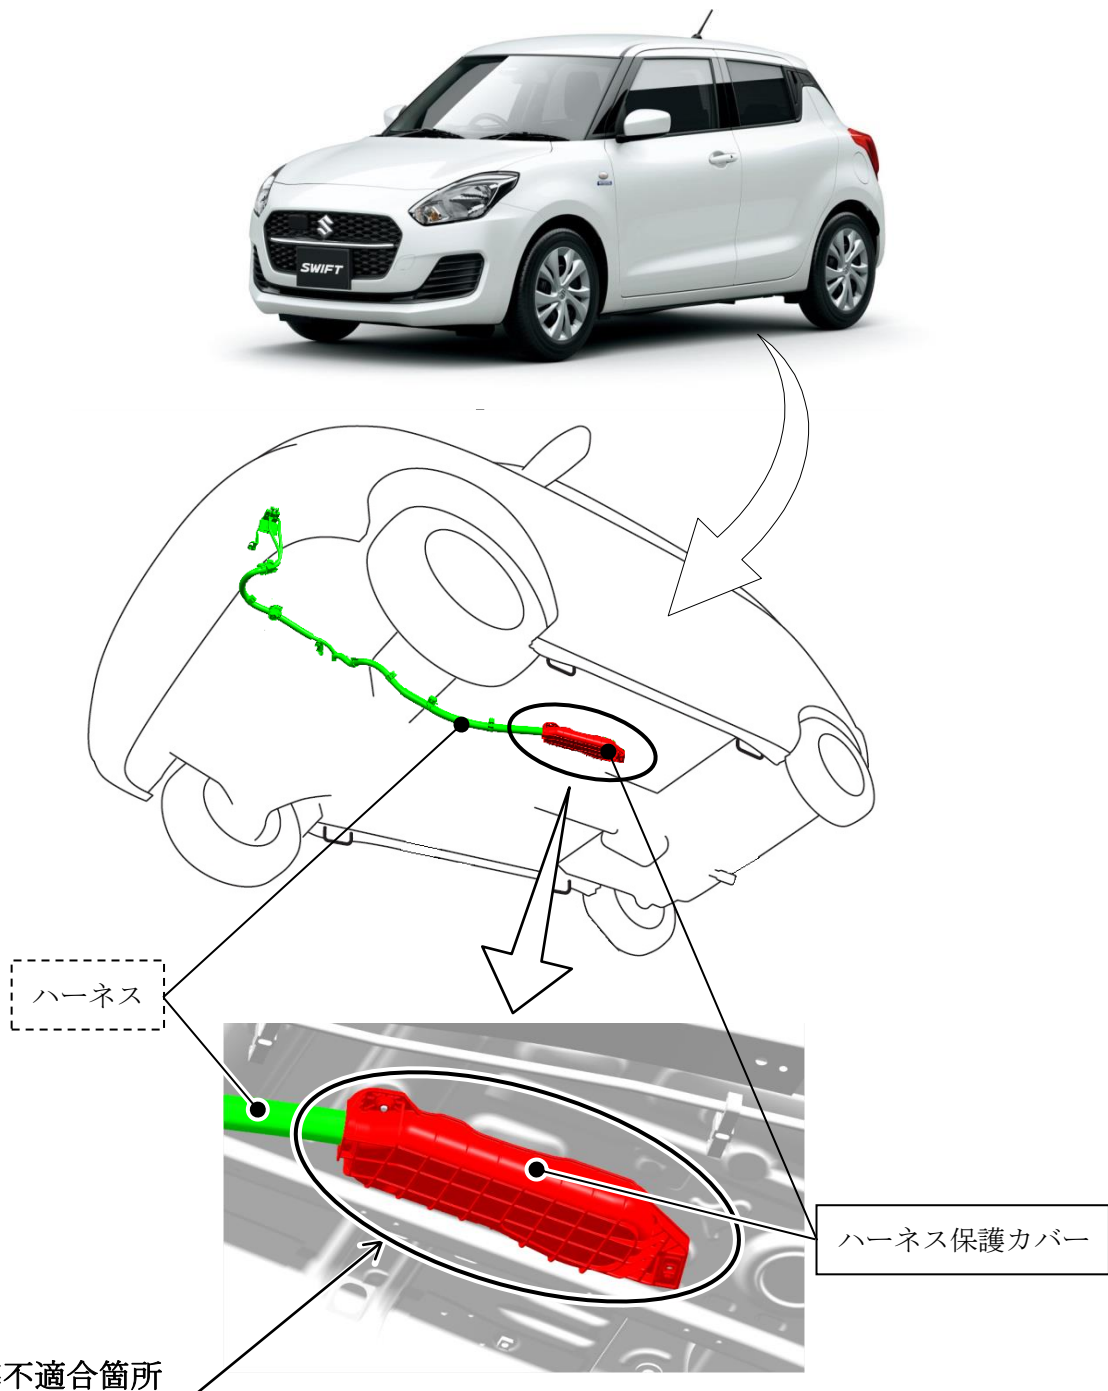

補助電源モジュールに接続されるハーネスにおいて、作業指示書が不適切なため、車両床下のハーネス保護カバーが組み付けられていないものがある。そのため、走行時の飛び石等により当該ハーネスが断線し、充電できなくなり、そのまま使用を続けると、鉛バッテリーが上がり、最悪の場合、エンストや始動不能に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ハーネスを点検し、損傷が認められる場合はハーネスを新品に交換し、ハーネス保護カバーを組み付ける。損傷が認められない場合は、ハーネス保護カバーを組み付ける。

識別： ID プレートに黄色のシールを貼付する。

注：   は点検する部品を、  は組み付ける部品を示す。