


改善箇所説明図

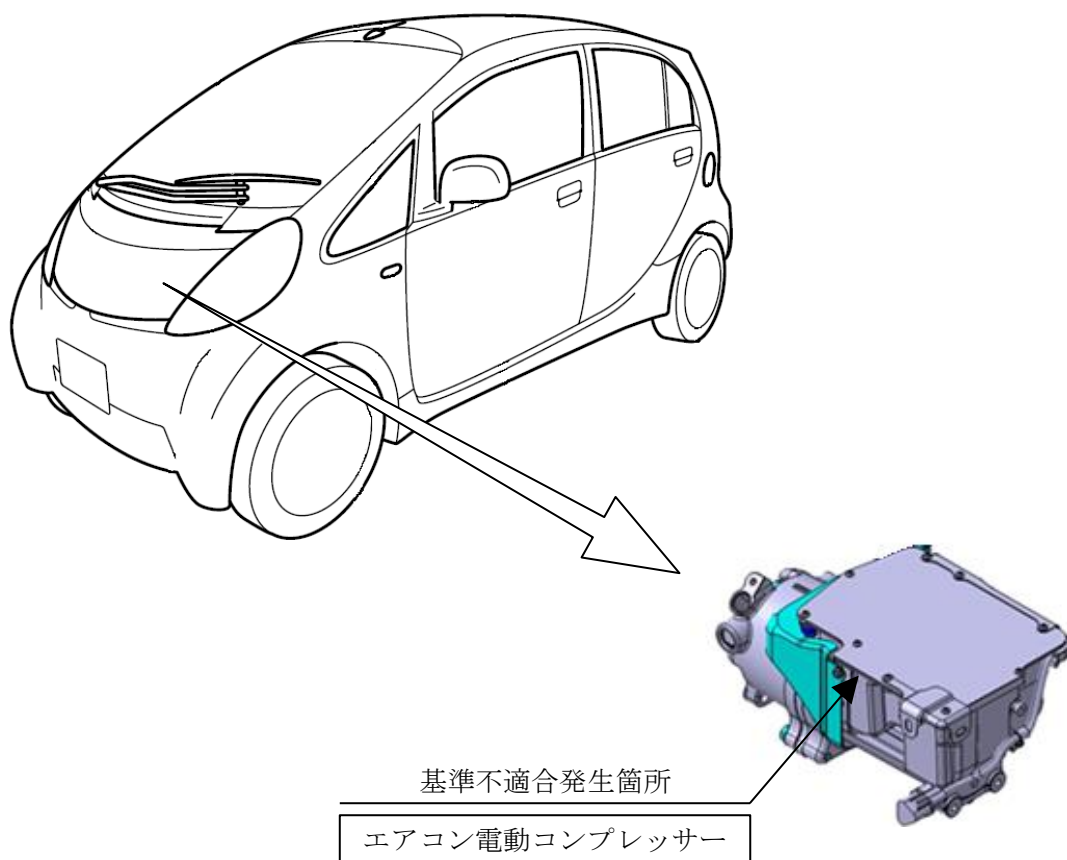

エアコンの電動コンプレッサーにおいて、カバーの耐腐食性能が不十分なため、コンプレッサー内部に水分が浸入することがある。そのため、コンプレッサー内部で漏電が発生すると、EV警告灯が点灯すると共にモーター出力が制限されることがある。また、その状態で、停車後にPレンジにシフトすると電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、電動コンプレッサーを対策品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：フードラッチの助手席側取り付けボルト頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。