

改善箇所説明図



不具合発生箇所

農業用クローラトラックの駐車・副変速機バルブにおいて、当該バルブのコイルの熱耐久性が不適切なため、連続作業運転を繰り返すと機械熱の影響を受け、当該コイルの吸引力が低下することがある。そのため、エンジン再始動時に駐車ブレーキが解除できなくなる又は、副変速機による切り替えができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、駐車・副変速機バルブのコイルを対策品に交換する。

識別方法

座席下フレームに「NO. 4824」のステッカーを貼り付け識別する。

