
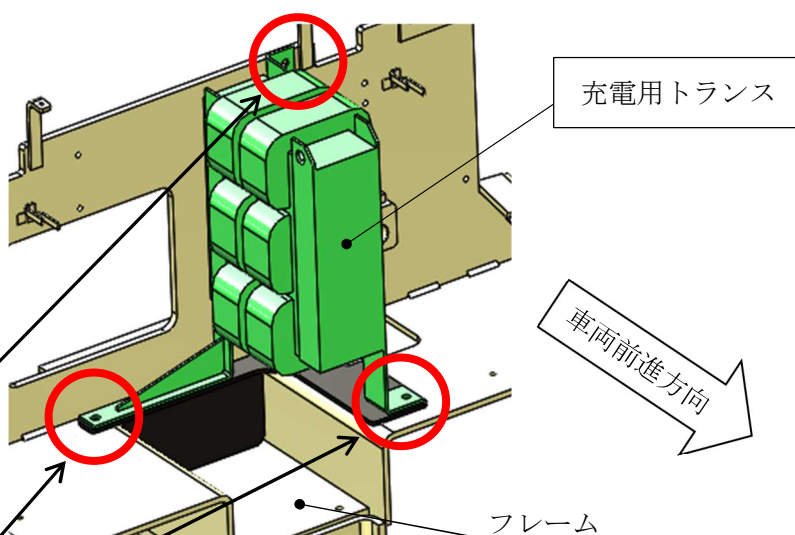


改善箇所説明図

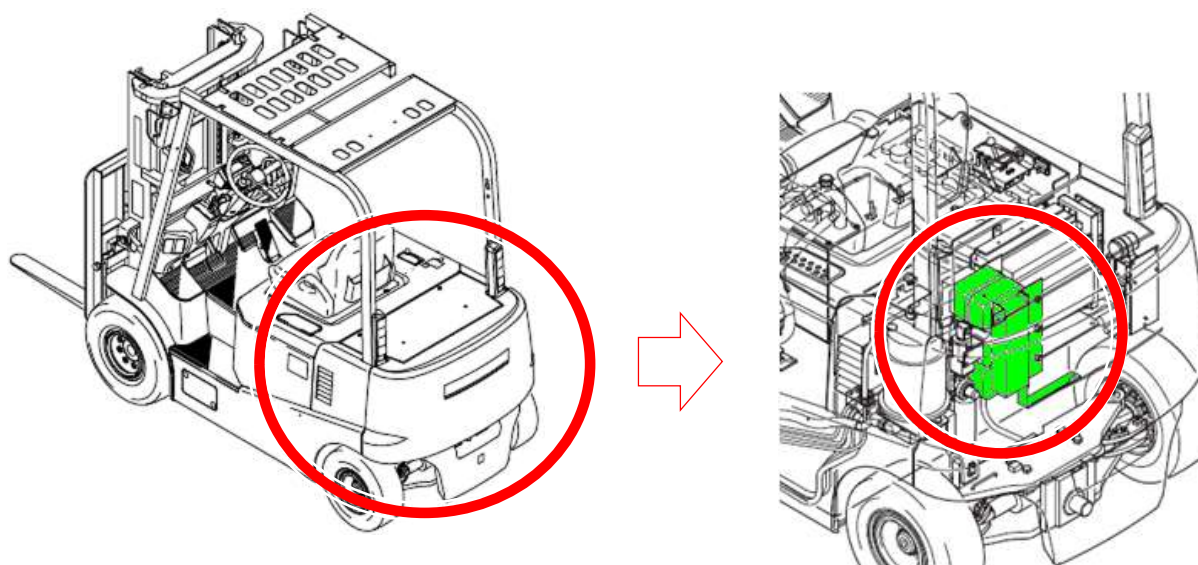

注：□ は、不具合部位を示す。

基準不適合発生箇所

バッテリー式フォークリフトの充電用トランスにおいて、取付ボルトに使用する平座金の枚数が不足しているため、ボルト締付け後に軸力が低下し、路面からの振動で取付ボルトが緩み脱落することがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスが脱落し、最悪の場合、トランスとバッテリーケーブルの間に短絡が起こり、車両火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、適切な枚数の平座金を使用してトランスを取り付ける。

なお、トランスの取付部材に変形又は折損が見られる場合は、トランスを交換する。

識別

改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に No.4833 のステッカーを貼り付ける。