



改善箇所説明図

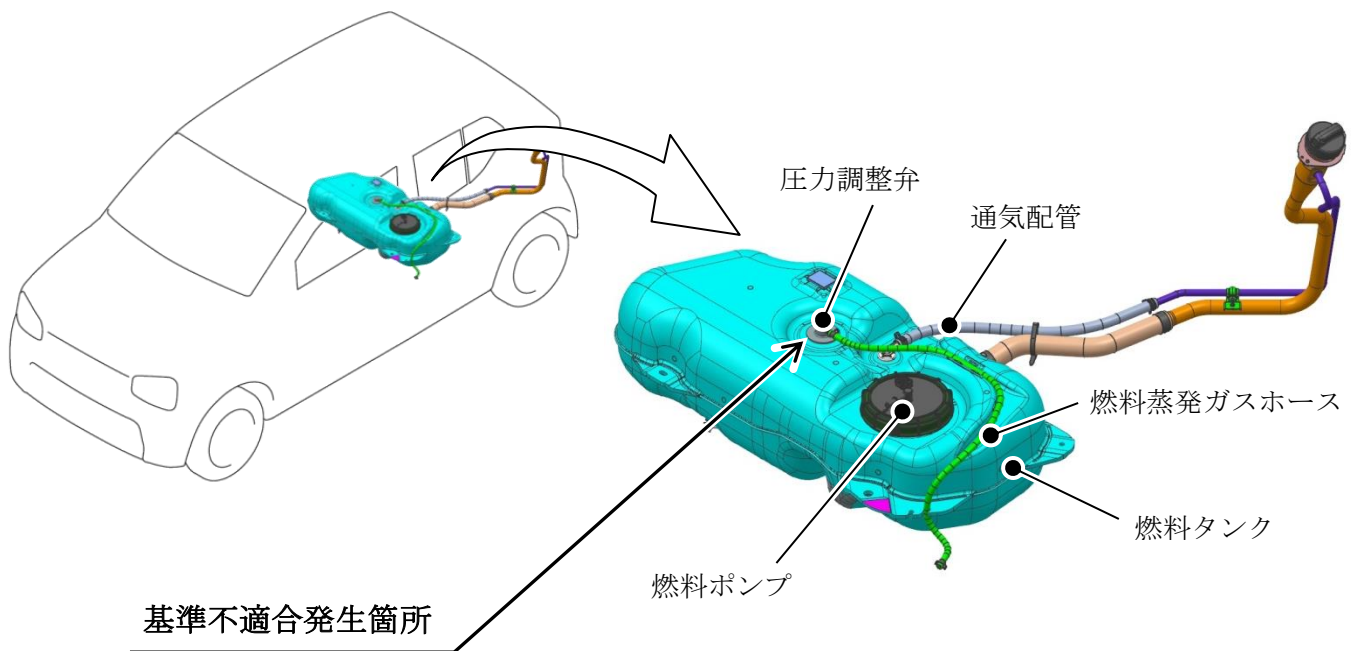


樹脂製燃料タンクにおいて、燃料蒸発ガスホースの材料及び圧力調整弁の表面粗さが不適切なため、圧力調整弁が固着するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料タンクが負圧になり変形することで、燃料レベルゲージが傾き、燃料計が実際の燃料残量より多く指示するため、燃料残量警告灯が点灯することなく予期せぬ燃料切れとなり、エンストするおそれがある。

改善前

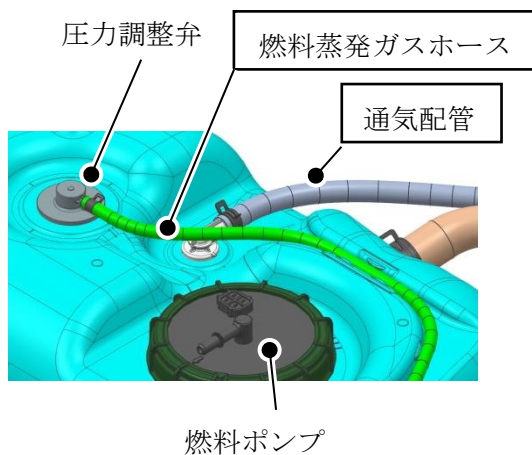

改善後

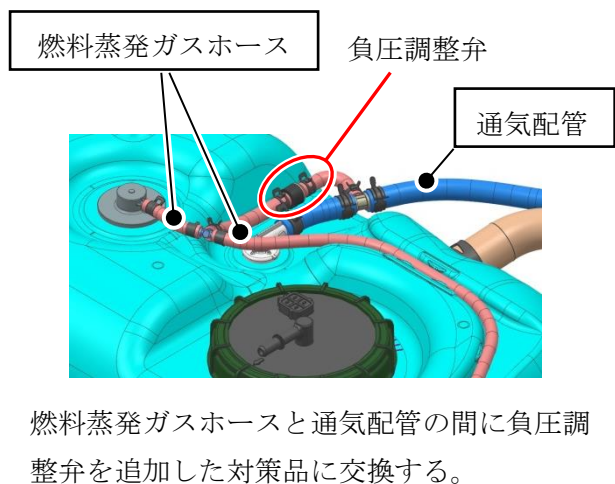

改善の内容

全車両、燃料蒸発ガスホースと通気配管を対策品に交換する。

識別： ID プレートに水色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。