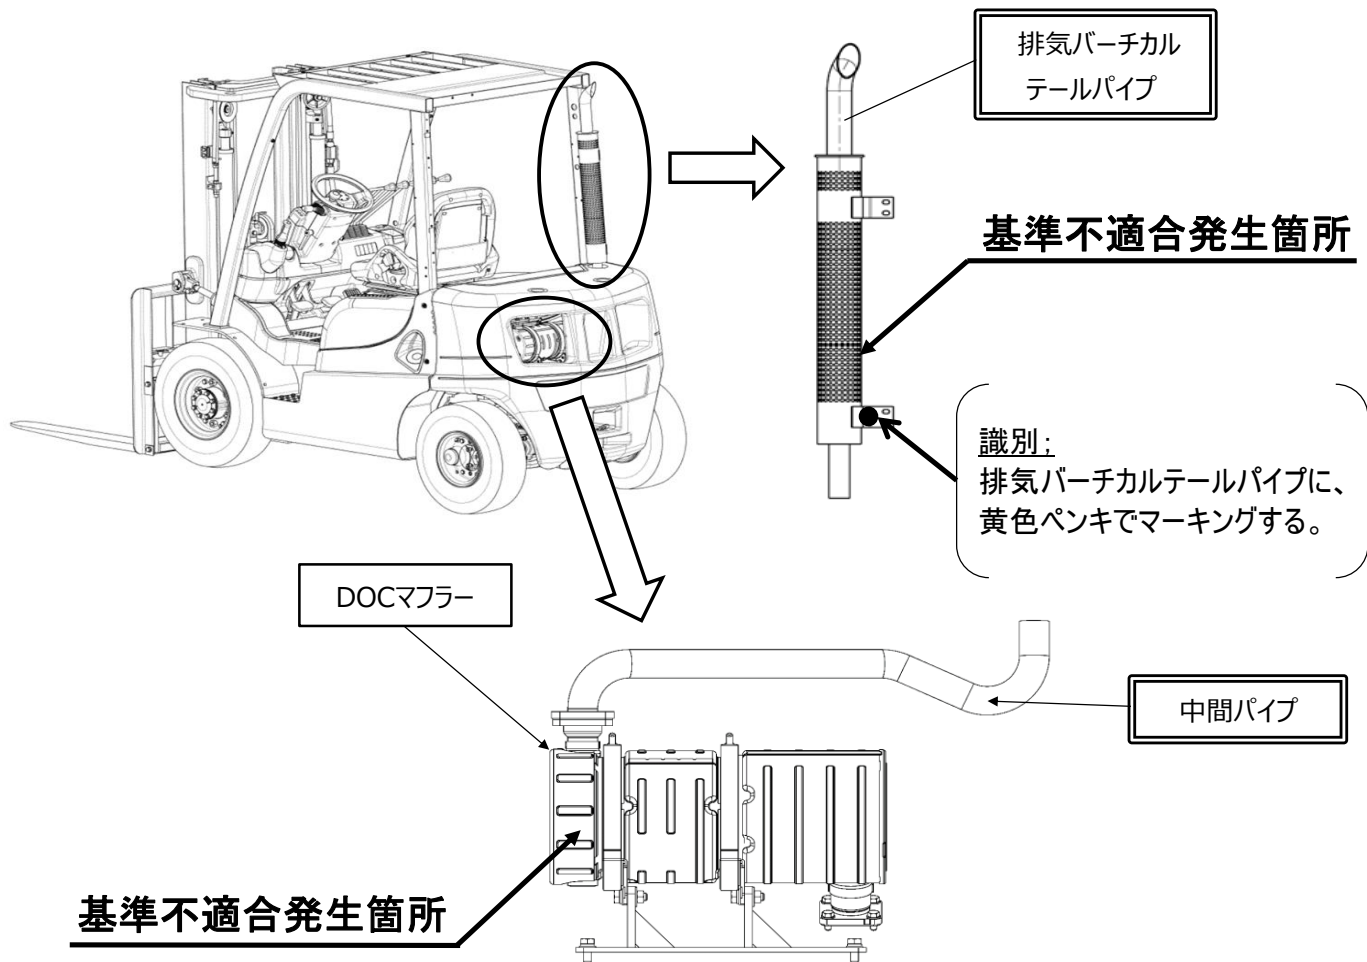


改善箇所説明図

対象型式: YDN-D2N、YDN-D3K、YDN-SD2G、SD3B

 
 


	対策前	対策後
(1) バーチカルテールパイプ		内部構造変更 外観識別箇所
(2) DOCマフラー Assy	 OUT 180° IN 20°	出口の角度方向を是正 OUT 55° IN 20°
(2') 中間パイプ		

内燃式フォークリフトにおいて、オプションで装着した排気バーチカルテールパイプの内部構造及びDOCマフラーの構造が不適切なため、排気圧力が一酸化炭素発散防止装置の装置型式メーカーの届出の値を超えており、排出ガス規制適合しないおそれがある。

改善内容：

全車両、DOCマフラーの出口側の角度を調整し、排気バーチカルテールパイプ及び中間パイプを対策品に交換する。

注：  は交換する部品を示す。  は角度の調整をする部品を示す。