


改善箇所説明図①

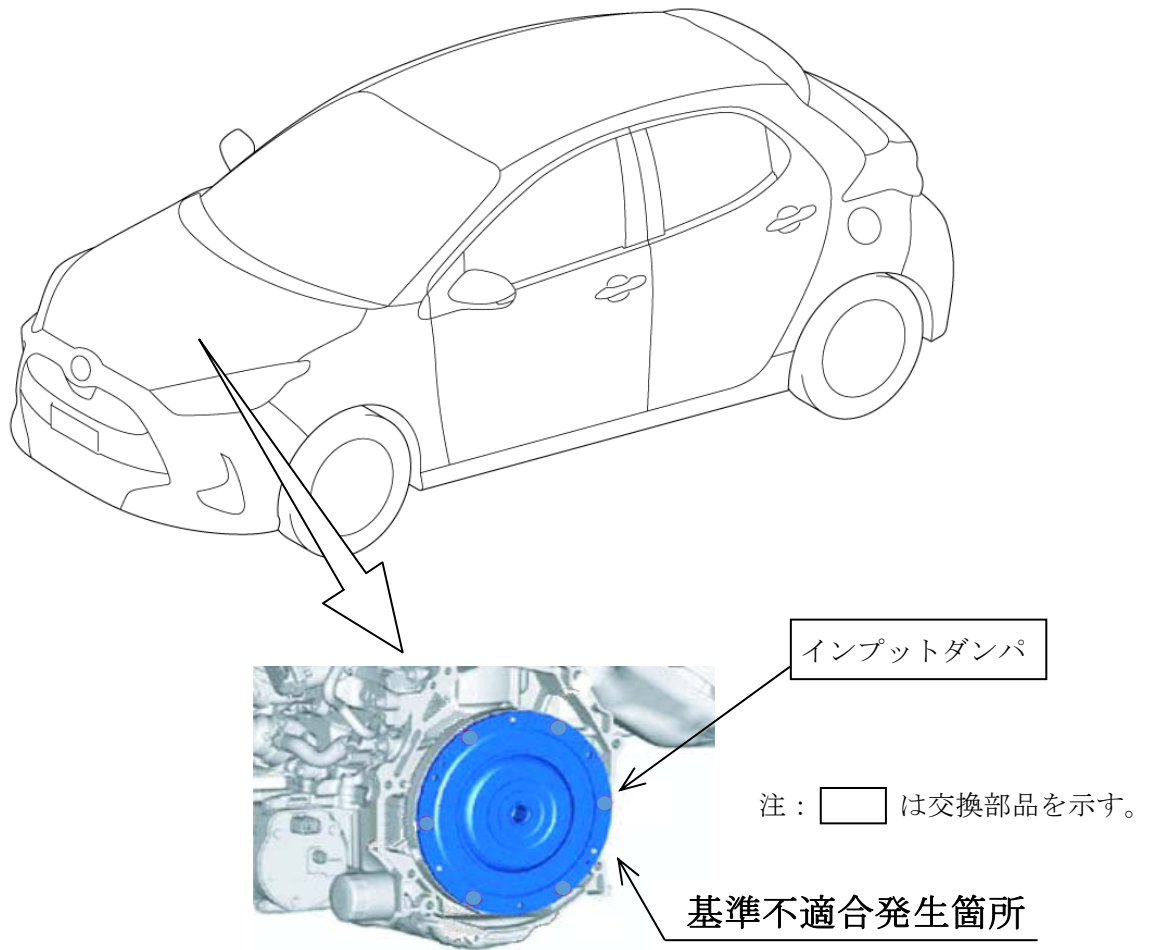


ハイブリッドトランスアクスルのインプットダンパにおいて、防錆油の塗布が不適切なため、ダンパの動力伝達部に付着することがある。そのため、急加速の際、当該ダンパに異常な滑りが生じて警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、インプットダンパを良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。

改善箇所説明図②

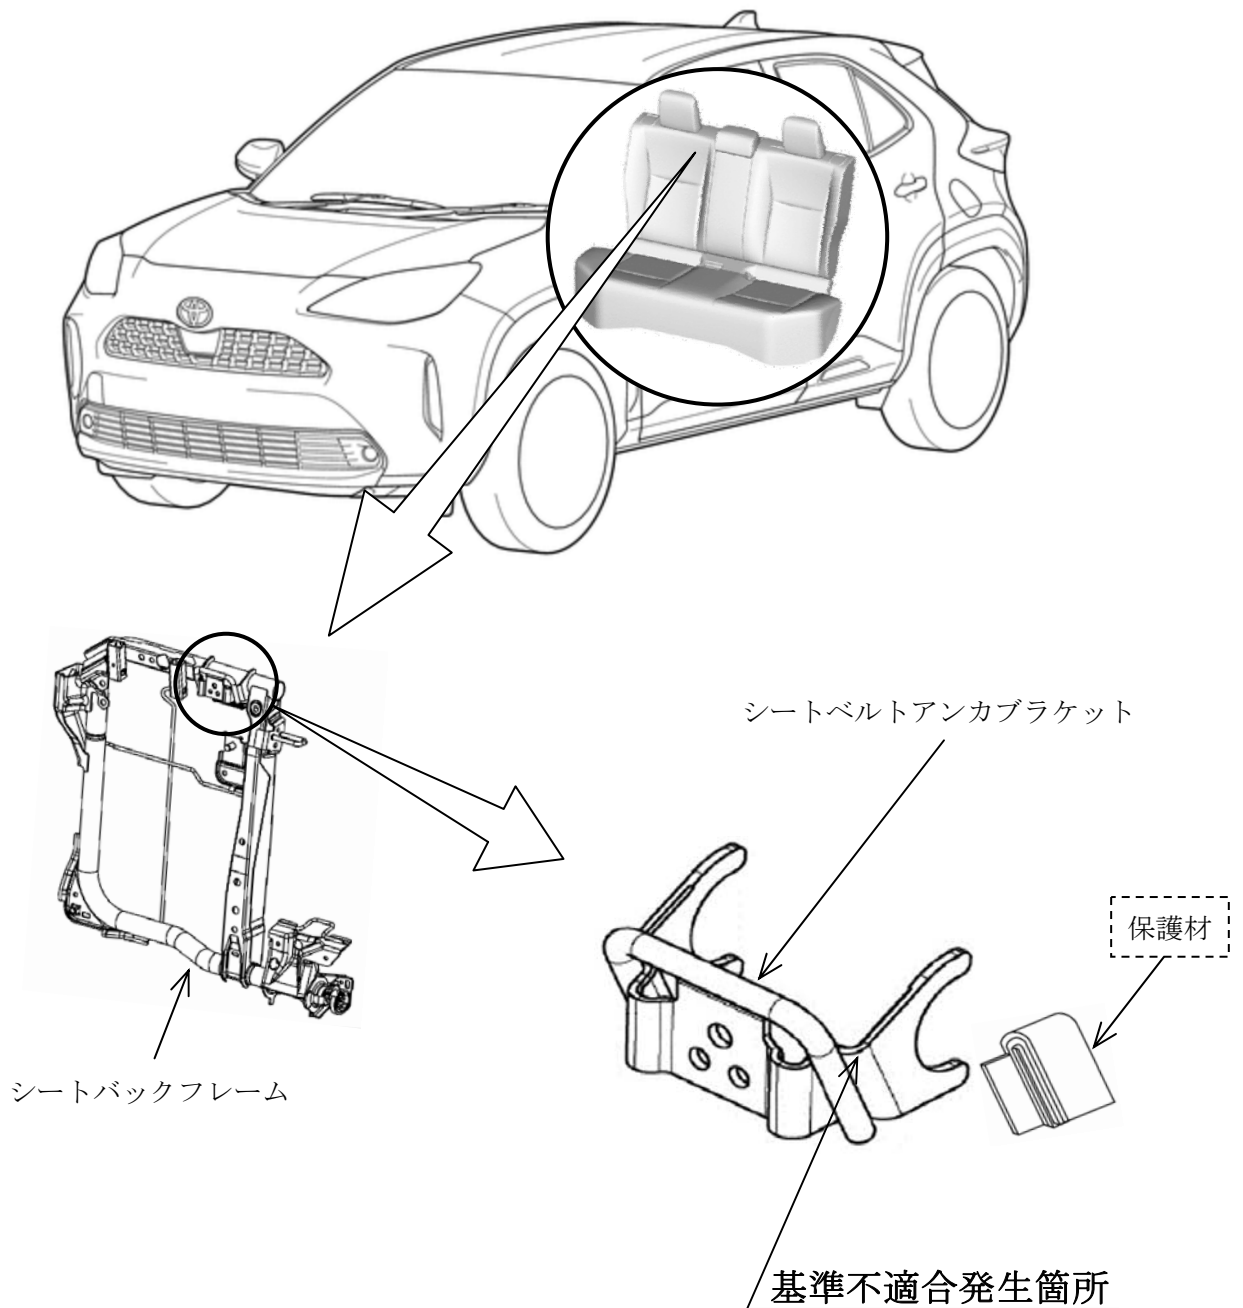

注：[] は追加部品を示す。

後部中央座席において、金属製ブラケットの加工が不適切なため、衝突時の衝撃により鋭利な端部でシートベルトが損傷する場合がある。そのため、最悪の場合、シートベルトが破断し、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトアンカブラケットに保護材を追加する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。