


改善箇所説明図

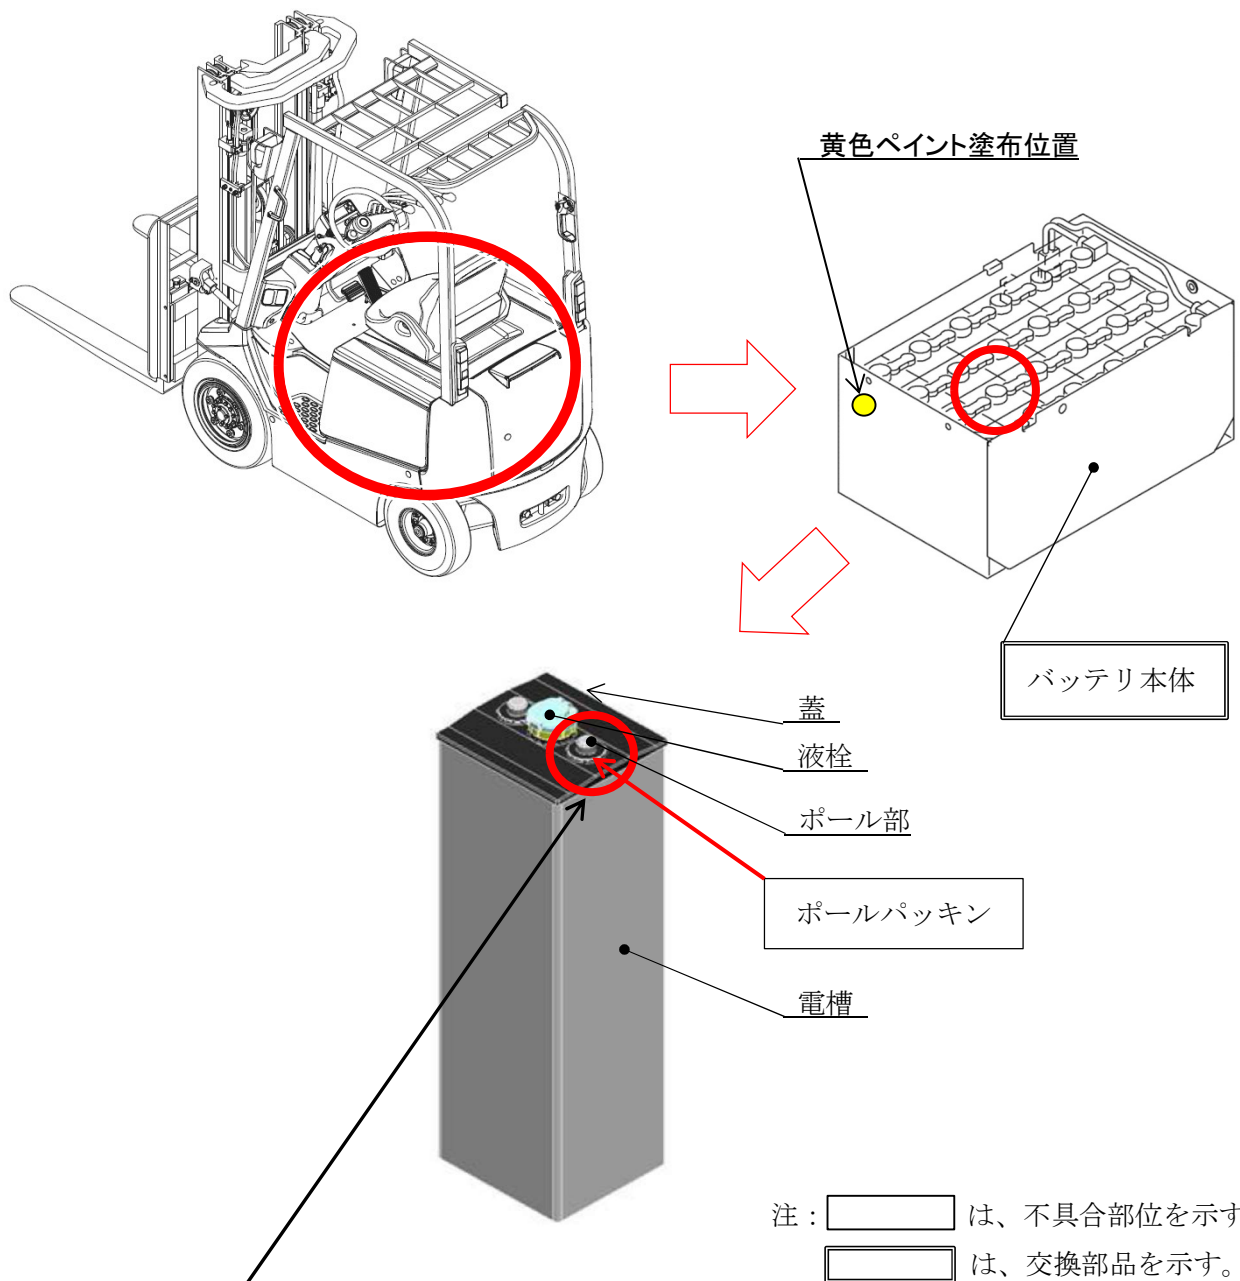

基準不適合発生箇所

バッテリー式フォークリフトのバッテリーにおいて、正極側ポール部のポールパッキンに不純物が混入したものがある。そのため、特定のポールと当該不純物の組み合わせにより腐食物が生成され、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ポールが破断して車両へ電源が供給されず、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、バッテリーを点検し、特定のポール且つ不純物が混入したポールパッキンを使用しているバッテリーは良品に交換する。

識別

改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に No.4882 のステッカーを貼り付ける。
また、交換したバッテリーにはバッテリー本体に黄色ペイントを塗布する。