


改善箇所説明図

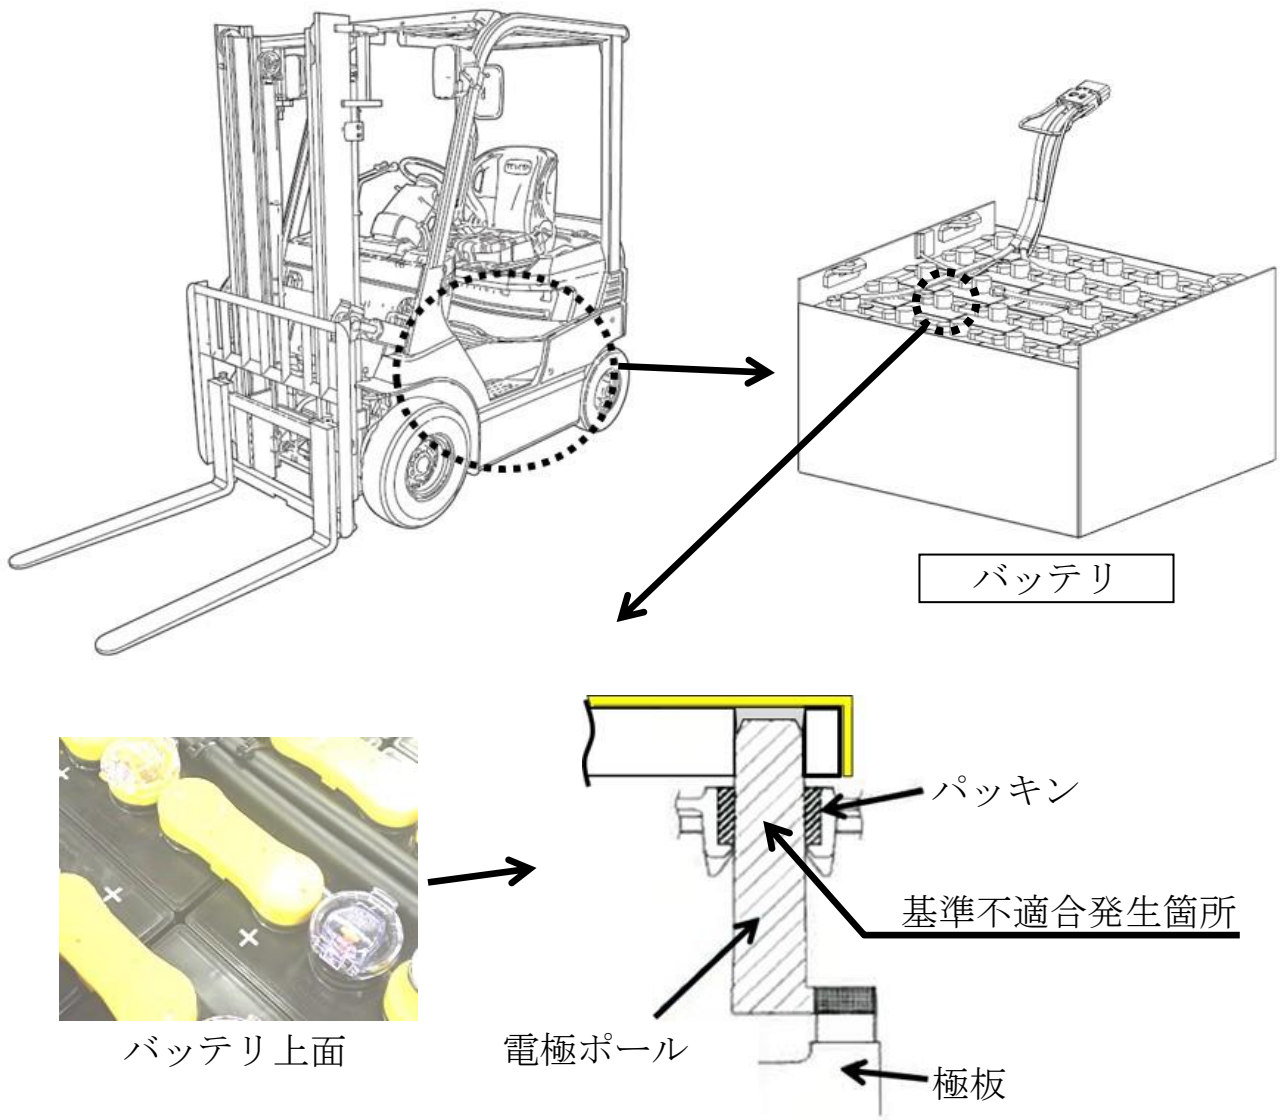

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

電動式フォークリフトにおいて、バッテリー電極ポール部のパッキン製造時に特定の不純物が混入したものがある。そのため、その不純物の影響で電極ポールが腐食し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、電極ポールが破断し、車両の電源が遮断され、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリーの刻印を確認し、該当する車両は、バッテリーを良品に交換する。

識別

バッテリー銘板横に白色ペイントでマークする。

