
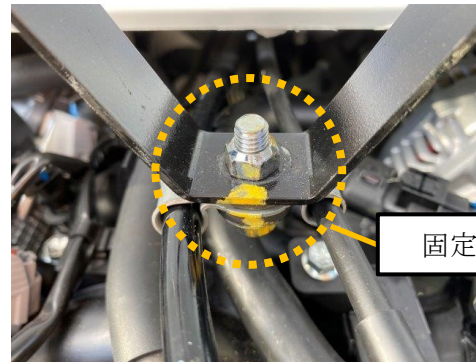


改善箇所説明図

1. シフトケーブル固定ボルト

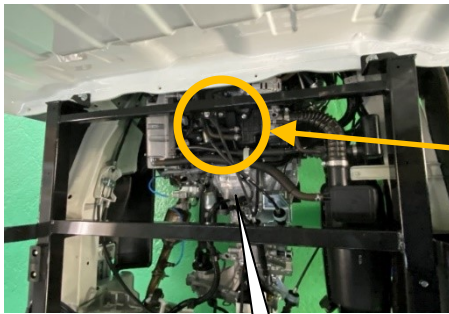


シフトケーブル固定箇所
(固定ボルト無し)

正規状態 (固定ボルト有り)

不具合発生箇所

シフトケーブル固定に関する作業指示が不適切なため、車体への固定ボルトが組み付けられていないものがある。そのため、走行振動によりシフトケーブルとブローバイホースが干渉し、そのままの状態で使用を続けると、ブローバイホースに穴が開きブローバイガスが漏れるおそれがある。

2. ブローバイホース (損傷がみられる場合に交換)

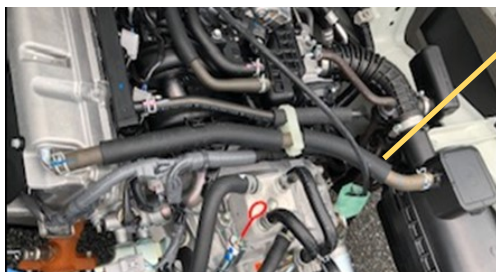

ブローバイホース

シフトケーブルとブローバイホースが干渉し
損傷している場合は新品に交換する

改善の内容

全車両、シフトケーブル固定ボルトを組み付ける。
また、ブローバイホースに損傷がみられる場合は、ブローバイホースを新品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。