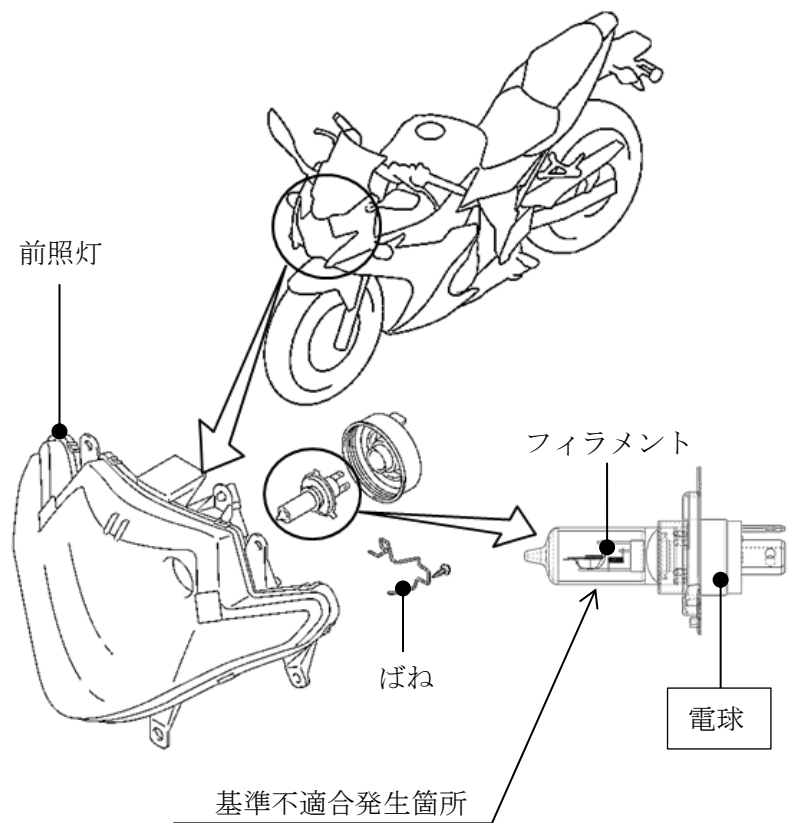


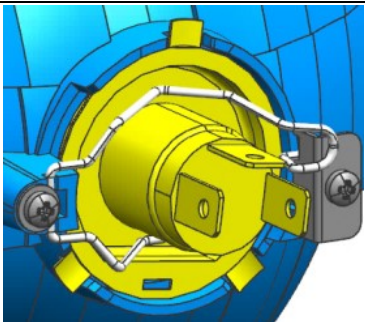
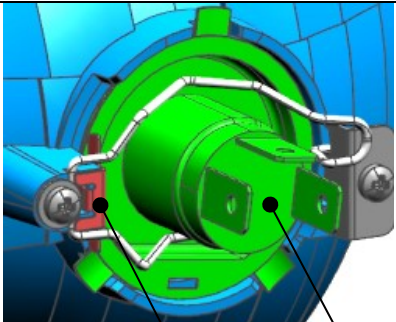
改善箇所説明図

 
 


前照灯において、電球の選定が不適切なため、特定のエンジン回転数で共振が発生し、電球内部のフィラメントが上下に大きく振れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、フィラメントが断線し前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の電球を対策品に交換するとともに、電球交換時の不具合発生を防止するため、電球を押さえるばねの保持部へクリップを追加する。

改善前	改善後
	 クリップ 電球

注：  は交換部品を示す。
 は追加部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に黄色のシールを貼付する。