


改善箇所説明図

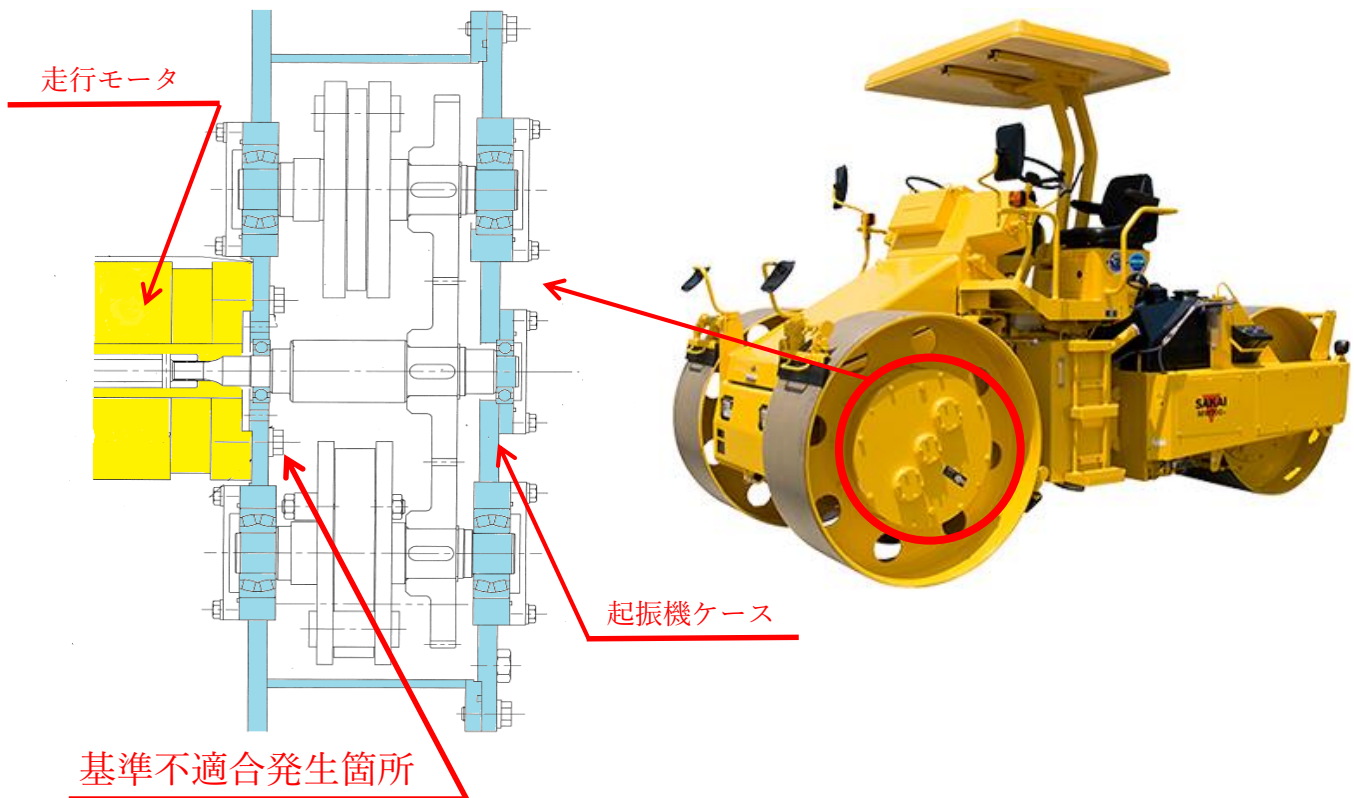

ロード・ローラの駆動装置において、起振機ケースの塗装指示が不適切なため、走行モータと起振機ケースを取付けるボルト取付面の塗装が剥がれ、起振機ケース取付ボルトの締付力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、走行モータ取付面からギヤ油が漏れるおそれがある。

改善の内容：

全車両、ボルト取付面を清掃し、取付ボルトを適正トルクで締付ける。

識別：

改善実施済車両には、車両銘板付近に No. 4899 のステッカーを貼付する。