


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


テールパイプ周辺図

改善前

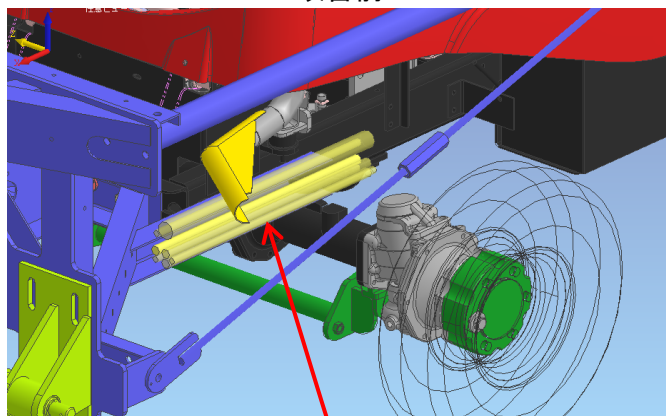

基準不適合発生箇所

改善後

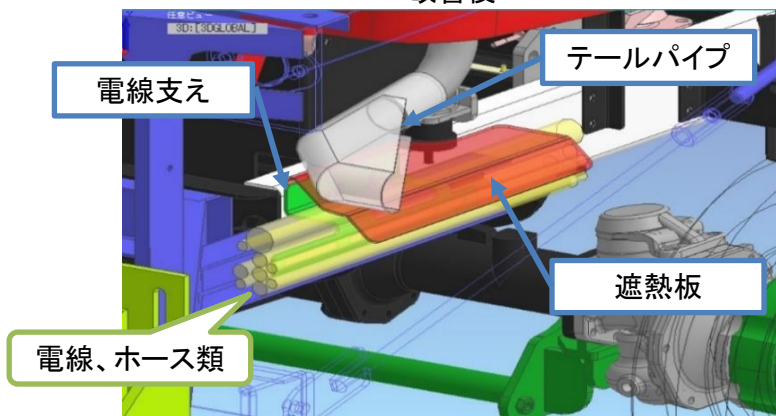

※注 は追加取付部品を示す。

不具合内容

ロータリ除雪車において、電気配線の保護が不適切なため、テールパイプから出る排気の熱により電気配線の一部が溶損することがある。そのため、電気配線が短絡して最悪の場合、エンジン停止となり再始動できなくなるおそれがある。または短絡による火花が発生し、火災に至るおそれがある。

改善措置内容

全車両、遮熱板と電線支えを追加し、テールパイプを対策品に交換する。

識別

改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.4932のステッカーを貼付する。