


改善箇所説明図

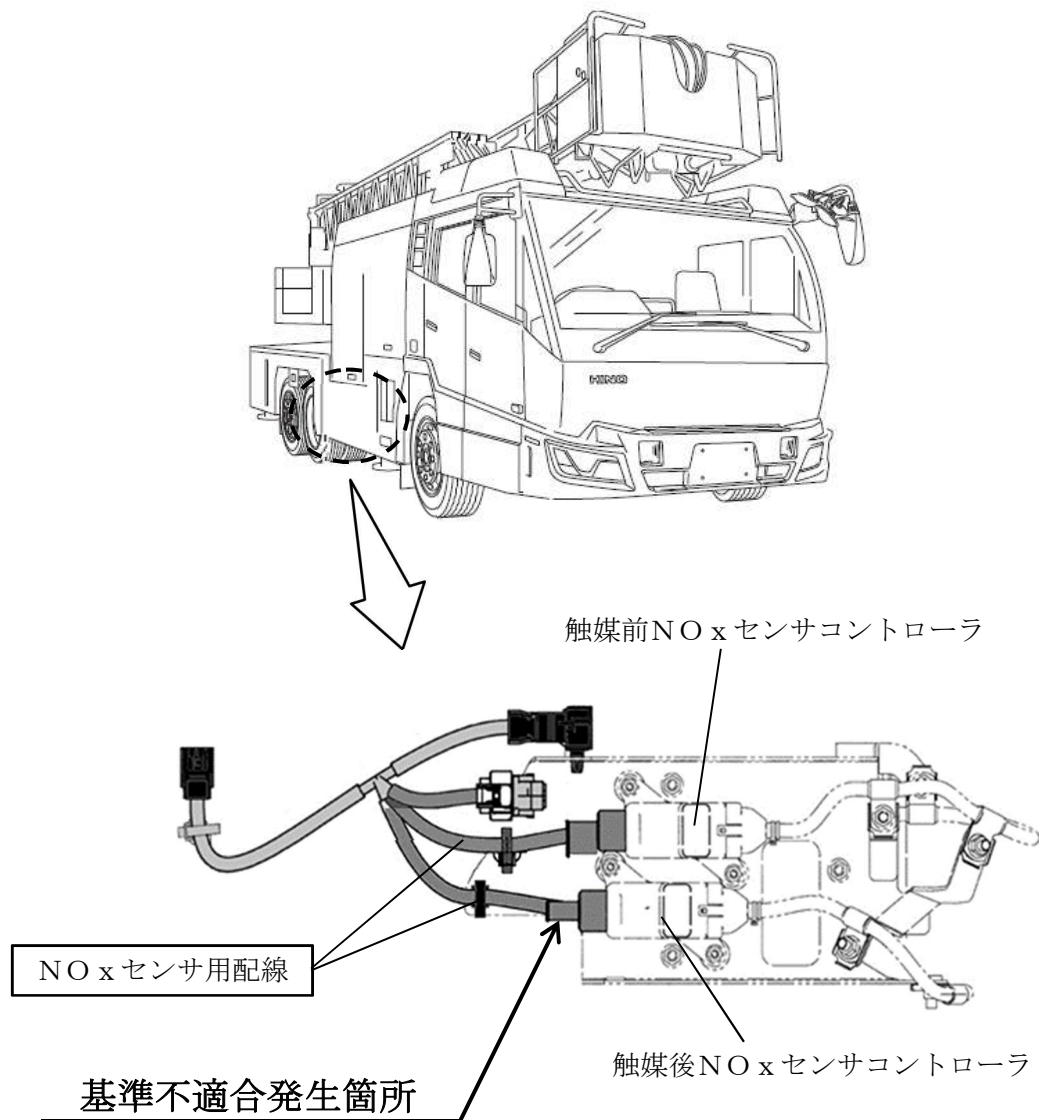

注： は修正する部品を示す。

排出ガス発散防止装置において、SCR触媒の前後に設置されているNO_xセンサ用配線の組付け作業が不適切なため、触媒前後の配線が逆接続されているものがある。そのため、排出ガス発散防止装置が正しく作動しないおそれがある。

改善の内容：

全車両、NO_xセンサ用配線を点検し、配線が逆接続されている場合はNO_xセンサ用配線を正規配索どおりに修正する。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車台番号最終桁の上に白色ペイントを塗布する。