


改善箇所説明図

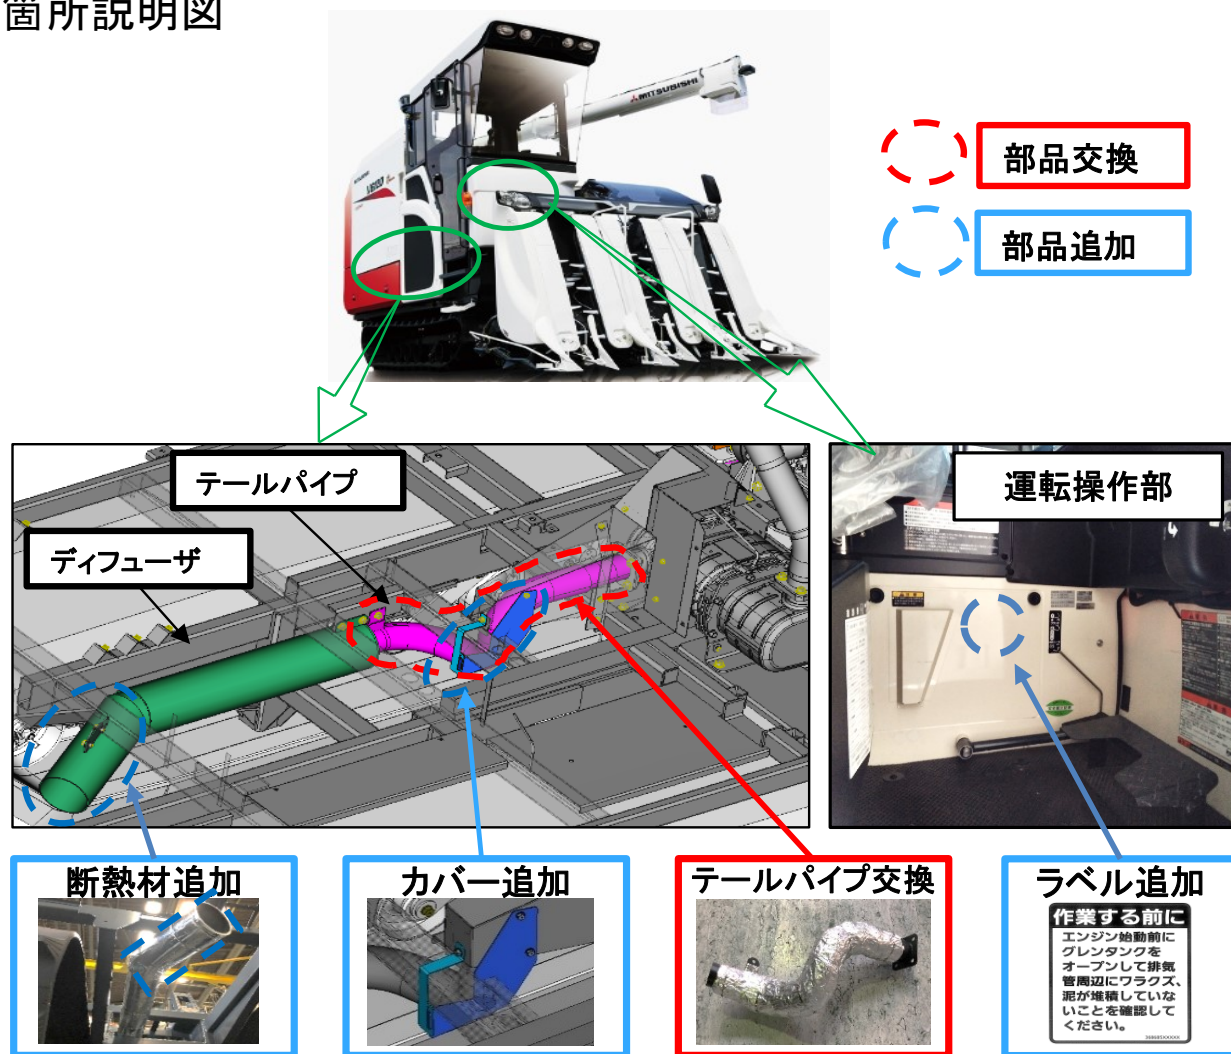

不具合内容

刈取脱穀作業車において、排気管およびその近傍の断熱処理が不適切であるとともに、設計が不適切なため、排気管の近傍に屑が堆積し、ディーゼル微粒子捕集フィルター（DPF）再生処理中に表面温度が上昇し高温となった排気管とその付近に堆積したワラ屑などが接触する場合がある。そのため、ワラ屑から発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気管の交換と断熱材、カバーおよびラベルを追加する。

識別方法

運転席左カバーに「NO. 4973」のステッカーを貼り付け識別する。

