


改善箇所説明図

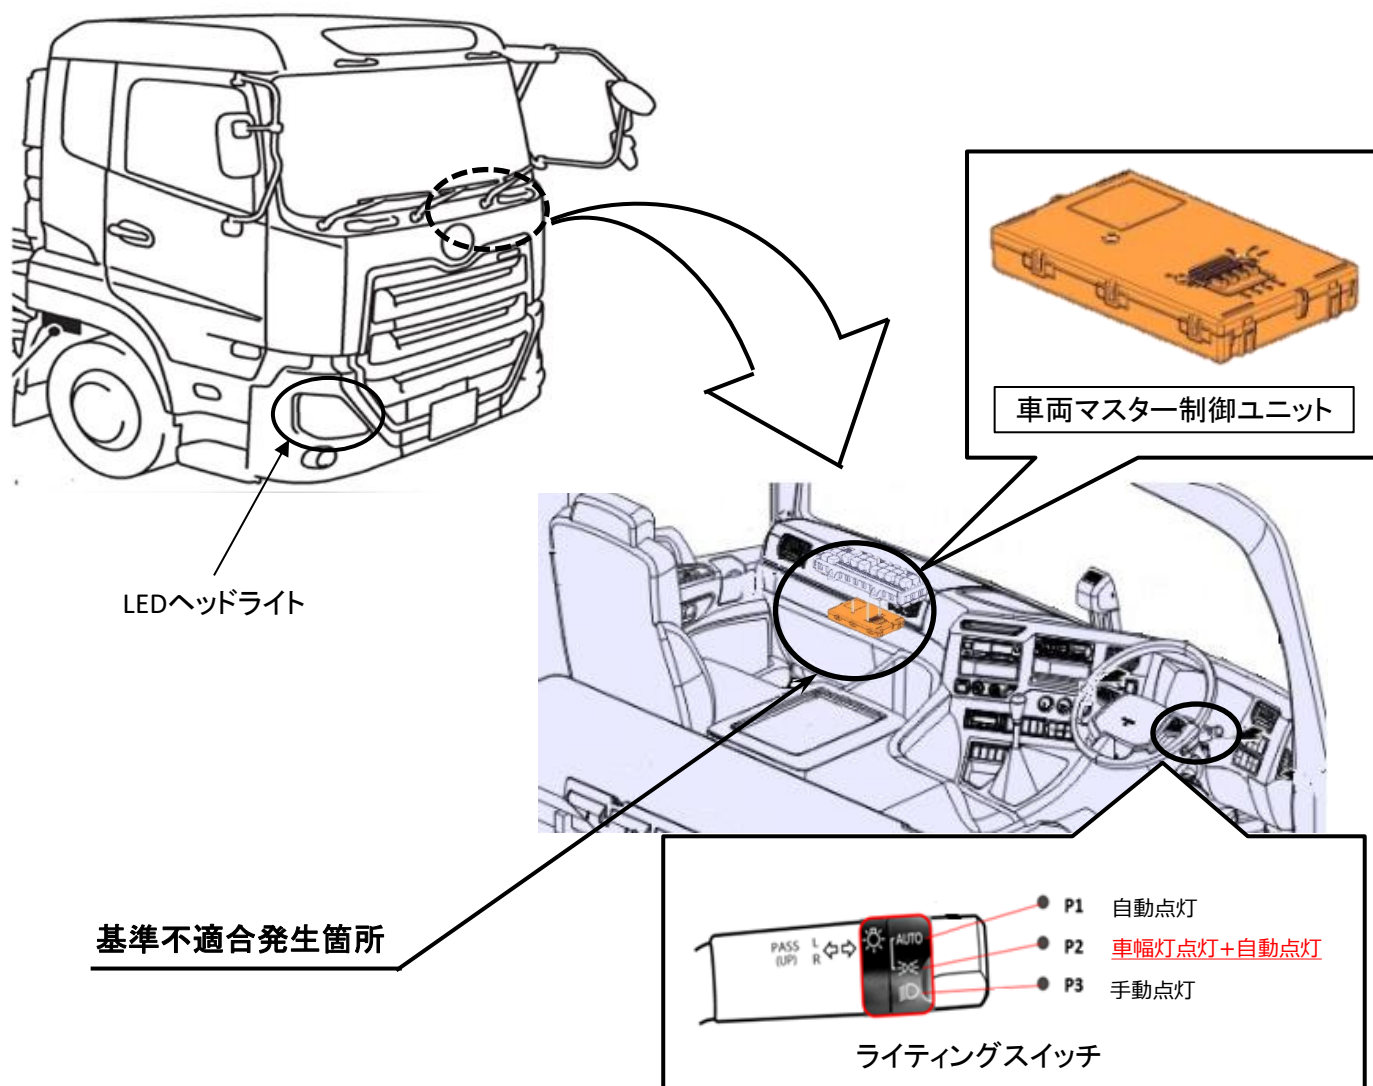

リーフサスペンション仕様車において、車両マスター制御ユニットの自動式前照灯照射方向調整（オートレベライザ）のプログラムが不適切なため、ライティングスイッチの車幅灯点灯+自動点灯位置で前照灯照射方向調整装置が作動しない。そのため、保安基準第32条（前照灯等）で定める要件に満足しない。

改善措置の内容

全車両、車両マスター制御ユニットの自動式の前照灯照射方向調整プログラムを対策プログラムに修正する。

注： ☐ は、措置する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部の車両諸元プレート右下端に黄色ペイントを塗布する。