


改善箇所説明図

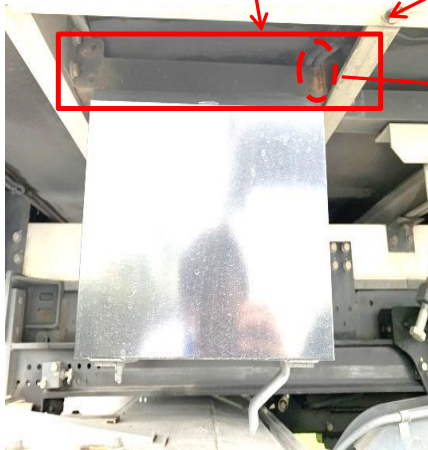

不適合発生箇所

(※)エアサスペンションリモコン固定ブラケット



※は交換部品を示す。

(※)エアサスペンションリモコンBOX固定ブラケット



改善前

■ = 溶接実施部位
■ = 溶接未実施部位

 
正面側




裏側



改善後



ボルトナット止め

 

基準不適合発生箇所

冷蔵冷凍車のエアサスペンションリモコンBOX固定ブラケットにおいて、図面指示通りの位置に部材の溶接が実施されていないため、当該ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合エアサスペンションリモコンBOXが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、エアサスペンションリモコンBOX固定ブラケットを対策品に交換する。

(今回の対策については緊急性を要した為、有効性の検証が不足しているが、検証が終了次第、必要の場合は再度届出を実施の上、恒久対策品と交換する)

【識別】

全車両、エアサスペンションリモコンBOX固定ブラケット正面右側に、識別シール(黄色)を貼付する。