


改善箇所説明図

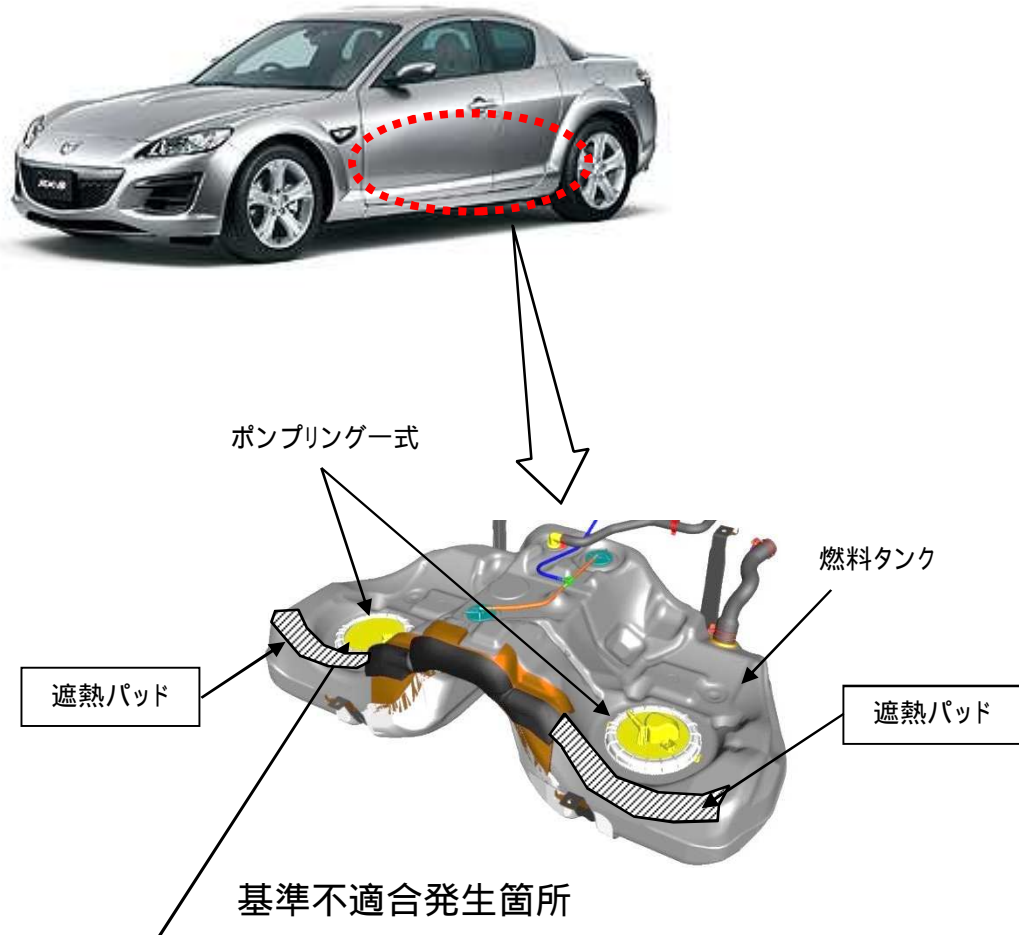

燃料タンクにおいて、タンク上面にある樹脂製ポンプリング部の遮熱性が不足しているため、エンジンや排気管からの熱影響を受けてポンプリングが劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると劣化が進行して、ポンプリングに亀裂が入り燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。


改善の内容

全車両、燃料タンクに遮熱パッドを貼り付ける。

識別：左リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注） は、追加する部品を示す。

改善箇所説明図

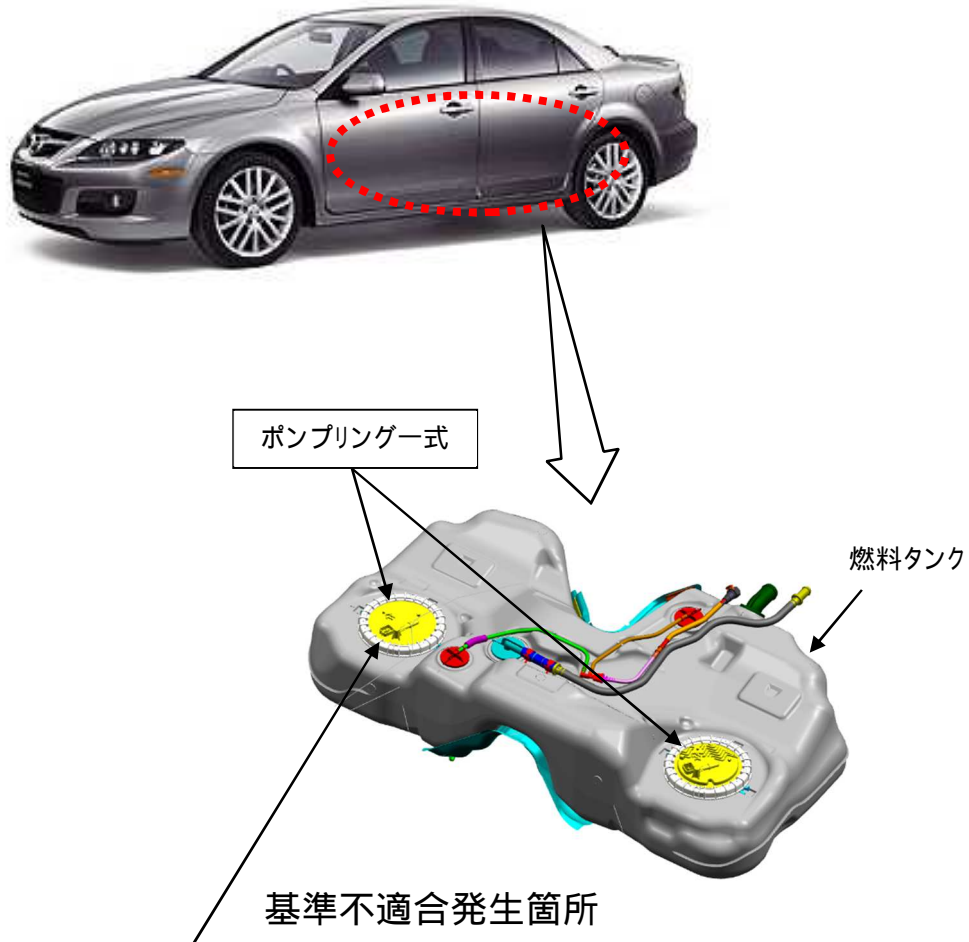

燃料タンクにおいて、タンク上面にある樹脂製ポンプリングの締め付けトルクの設定が不適切なため、ポンプリングの強度が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けるとポンプリングに亀裂が入り燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ポンプリング一式を新品に交換し、適切なトルクで締め付ける。

識別：左リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注） は、交換する部品を示す。