


改善箇所説明図

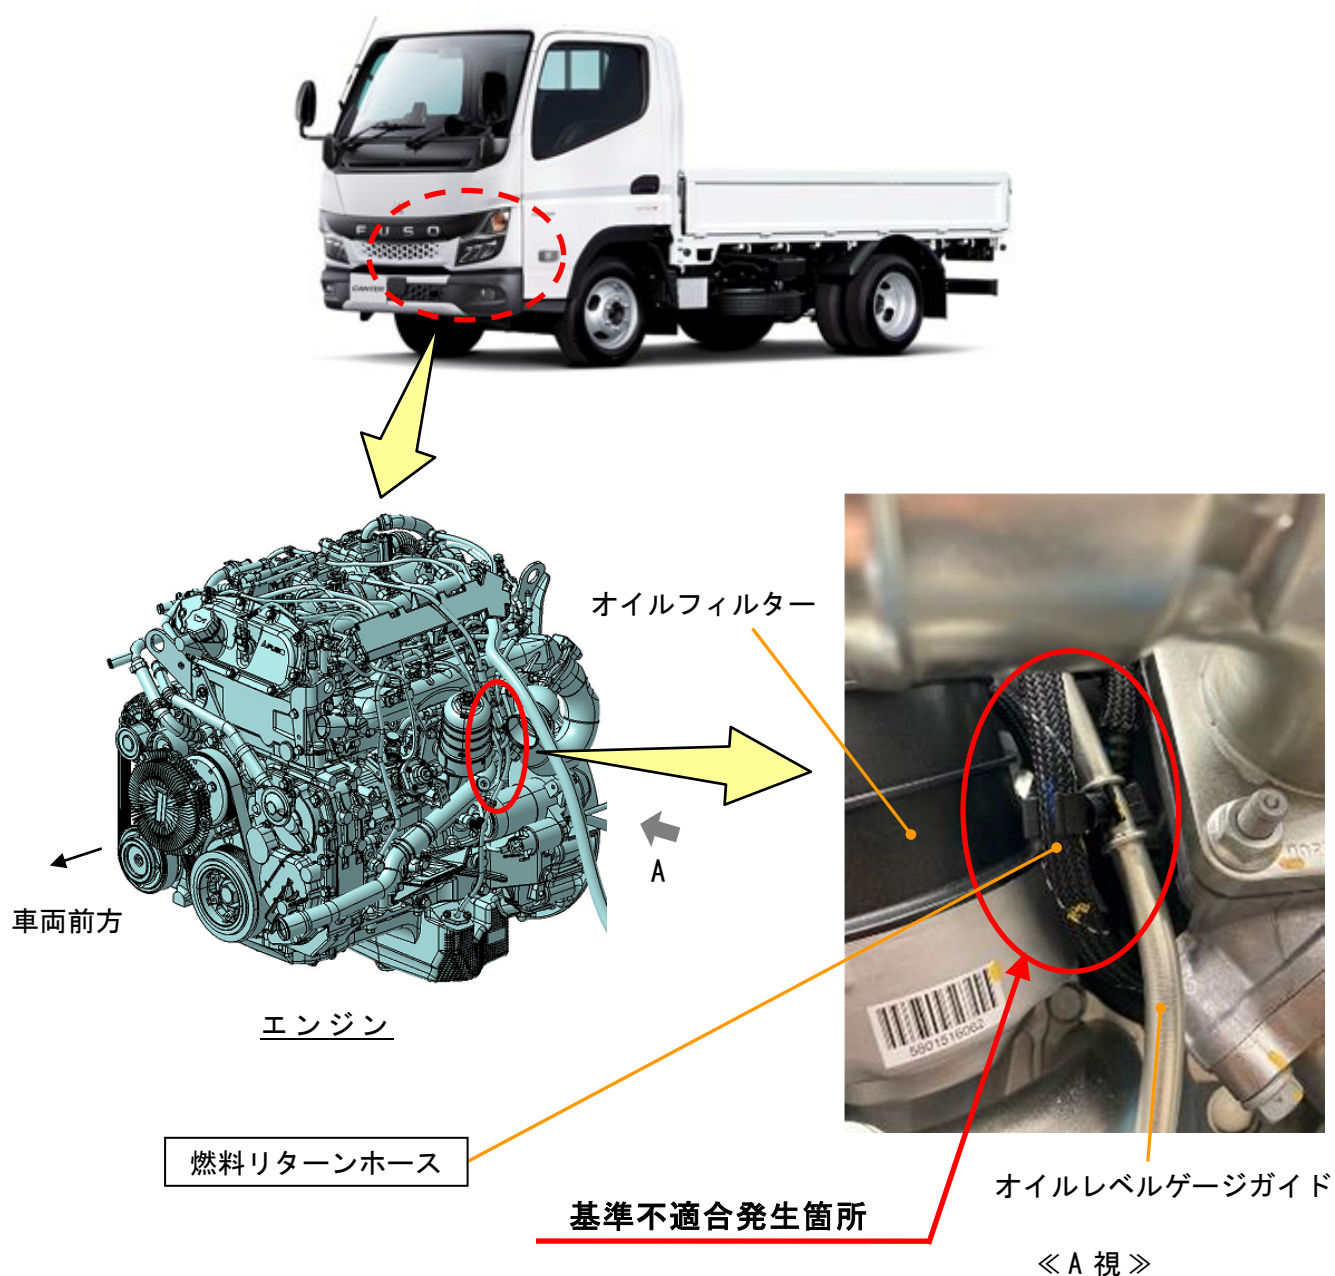

小型トラックにおいて、原動機の生産作業工程が不適切なため、燃料リターンホースがオイルフィルターとオイルレベルゲージガイド間に挟み込まれてつぶれているものがある。そのため、燃料リターンホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイルフィルターとオイルレベルゲージガイド近傍の燃料リターンホースを点検し、つぶれが認められた場合は新品に交換すると共につぶれが生じないように配策し直す。

注：□ は、つぶれが認められた場合に新品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、オイルフィルターの取付部に白色ペイントを塗布する。