
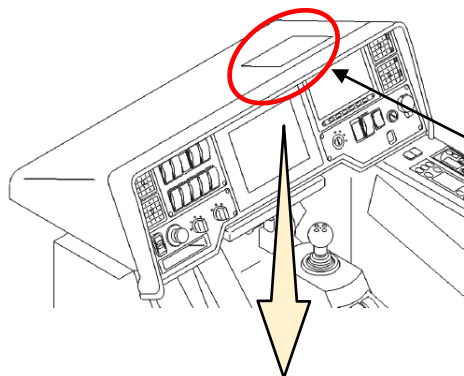


改善箇所説明図

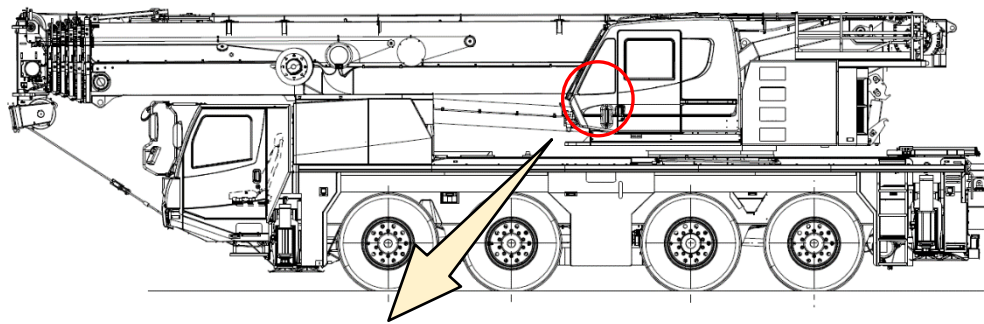


クレーン運転室
ダッシュボード


ヒューズボックス取付位置

ヒューズボックス

不具合発生箇所

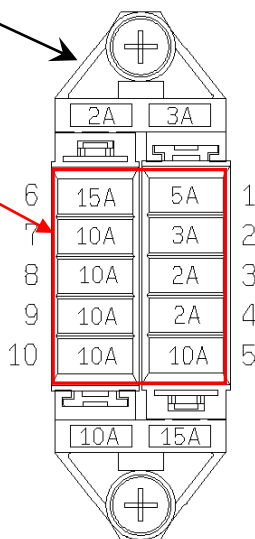

誤ヒューズ配置

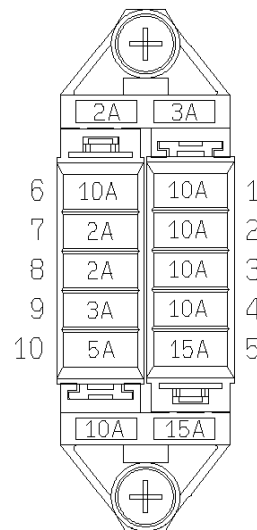

正規ヒューズ配置

D 70A-75007000			
⑥ 10A	① 10A		
スタースイッチ	ステップ1		
⑦ 2A	② 10A		
シフトセレクタ	C/Wロックピン(L)		
⑧ 2A	③ 10A		
ラジオ	C/Wロックピン(R)		
⑨ 3A	④ 10A		
USB	ステップ2		
⑩ 5A	⑤ 15A		
予備3(ACC電源)	パワーウィンドウ		

ヒューズボックス貼付
ヒューズ配置銘板

クレーン車のヒューズボックスにおいて、ヒューズ挿入位置が間違っているものがある。そのため、ヒューズの規定容量と作業装置機器の定格容量があっていない状態となり、機器での電流値が定格容量を超えてもヒューズが切れず機器が破損し、最悪の場合、機器が発火し、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ヒューズの挿入位置を正規位置に修正する。また、作業装置機器を点検し破損している場合は新品に交換する。

識別：ヒューズボックス取付ねじに白色ペイントを塗布する。