


改善箇所説明図

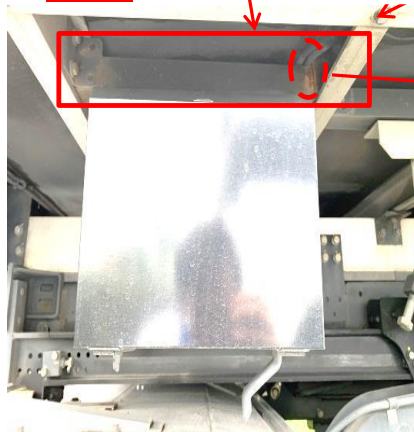

不適合発生箇所

(※)エアサスペンションリモコンBOX固定
ブラケット




※は交換部品を示す。

(※)エアサスペンションリモコンBOX固定ブラケット




改善前

■=溶接実施部位
■=溶接未実施部位

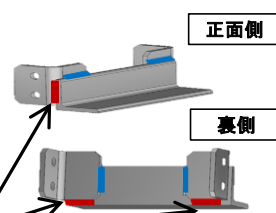

改善後

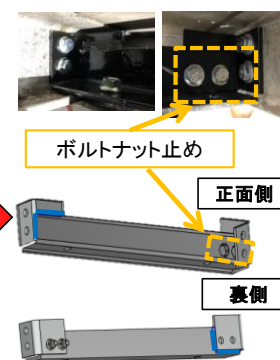

基準不適合発生箇所

冷蔵冷凍車のエアサスペンションリモコンBOX固定ブラケットにおいて、図面指示通りの位置に部材の溶接が実施されていないため、当該ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合エアサスペンションリモコンBOXが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、エアサスペンションリモコンBOX固定ブラケットを対策品に交換する。

(本改善措置は、「届出番号4985」と同一対策であり、措置が完了しているものは再度交換の必要はない。)

【識別】

全車両、エアサスペンションリモコンBOX固定ブラケット正面右側に、識別シール(黄色)を貼付する。

【備考】

本件は、令和3年6月22日付け「届出番号4985」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来たため、恒久措置への切り換えを行うものです。