


改善箇所説明図

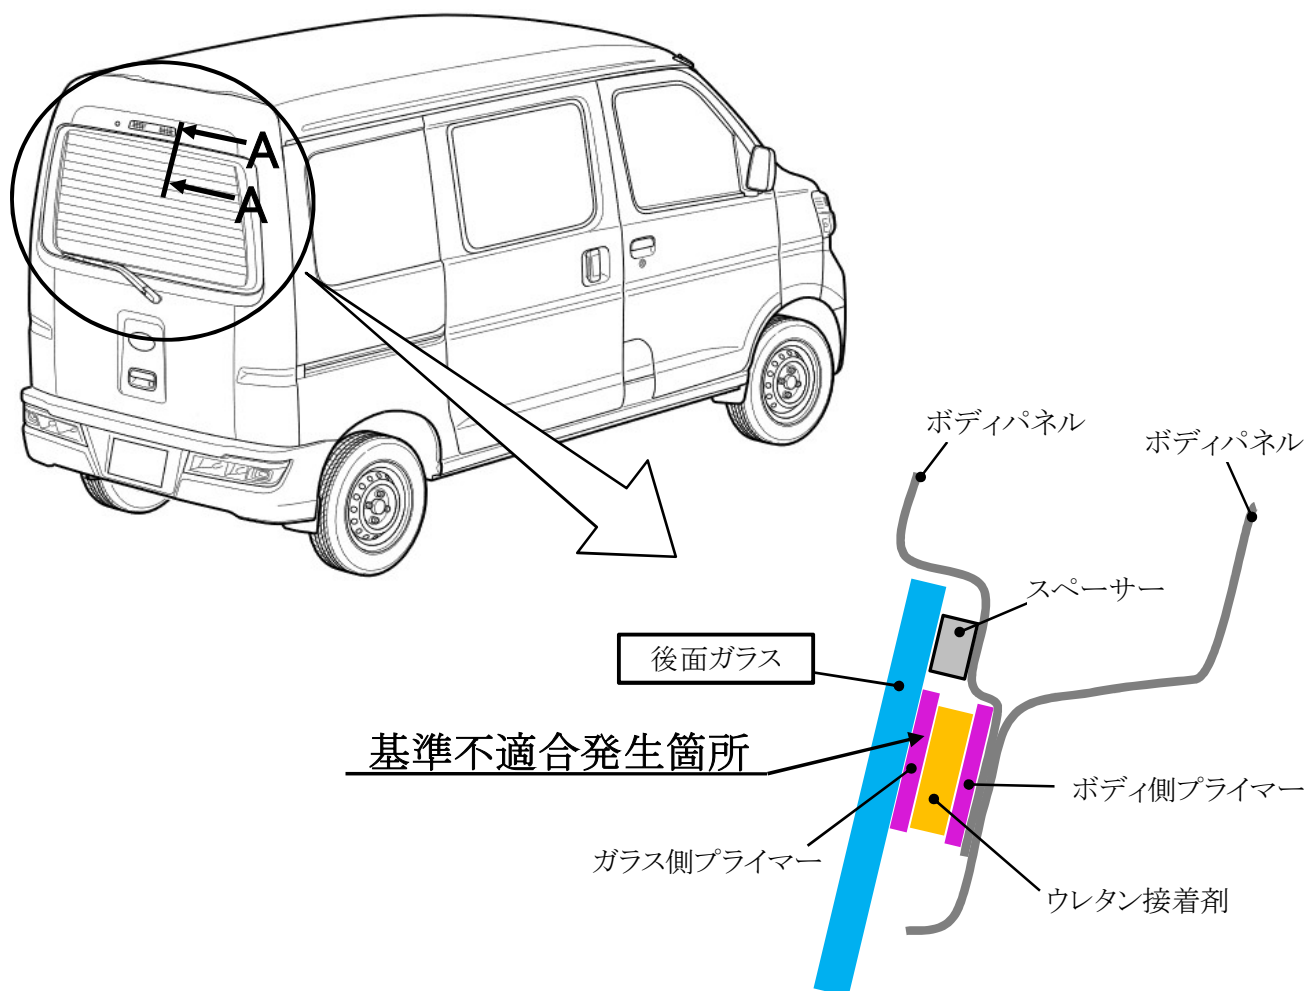

A—A断面

注: は脱着する部品を示す。

後面ガラスにおいて、接着工程の管理が不適切なため、下塗り剤(プライマー)が塗布されていないものがある。そのため、ガラスの接着力が弱く、そのままの状態で使用を続けると、接着部が剥離して、異音が発生し、最悪の場合、ガラスが脱落し他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、後面ガラスを適切に取り付ける。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻末尾の上側に黄色ペイントを塗布する。