


改善箇所説明図

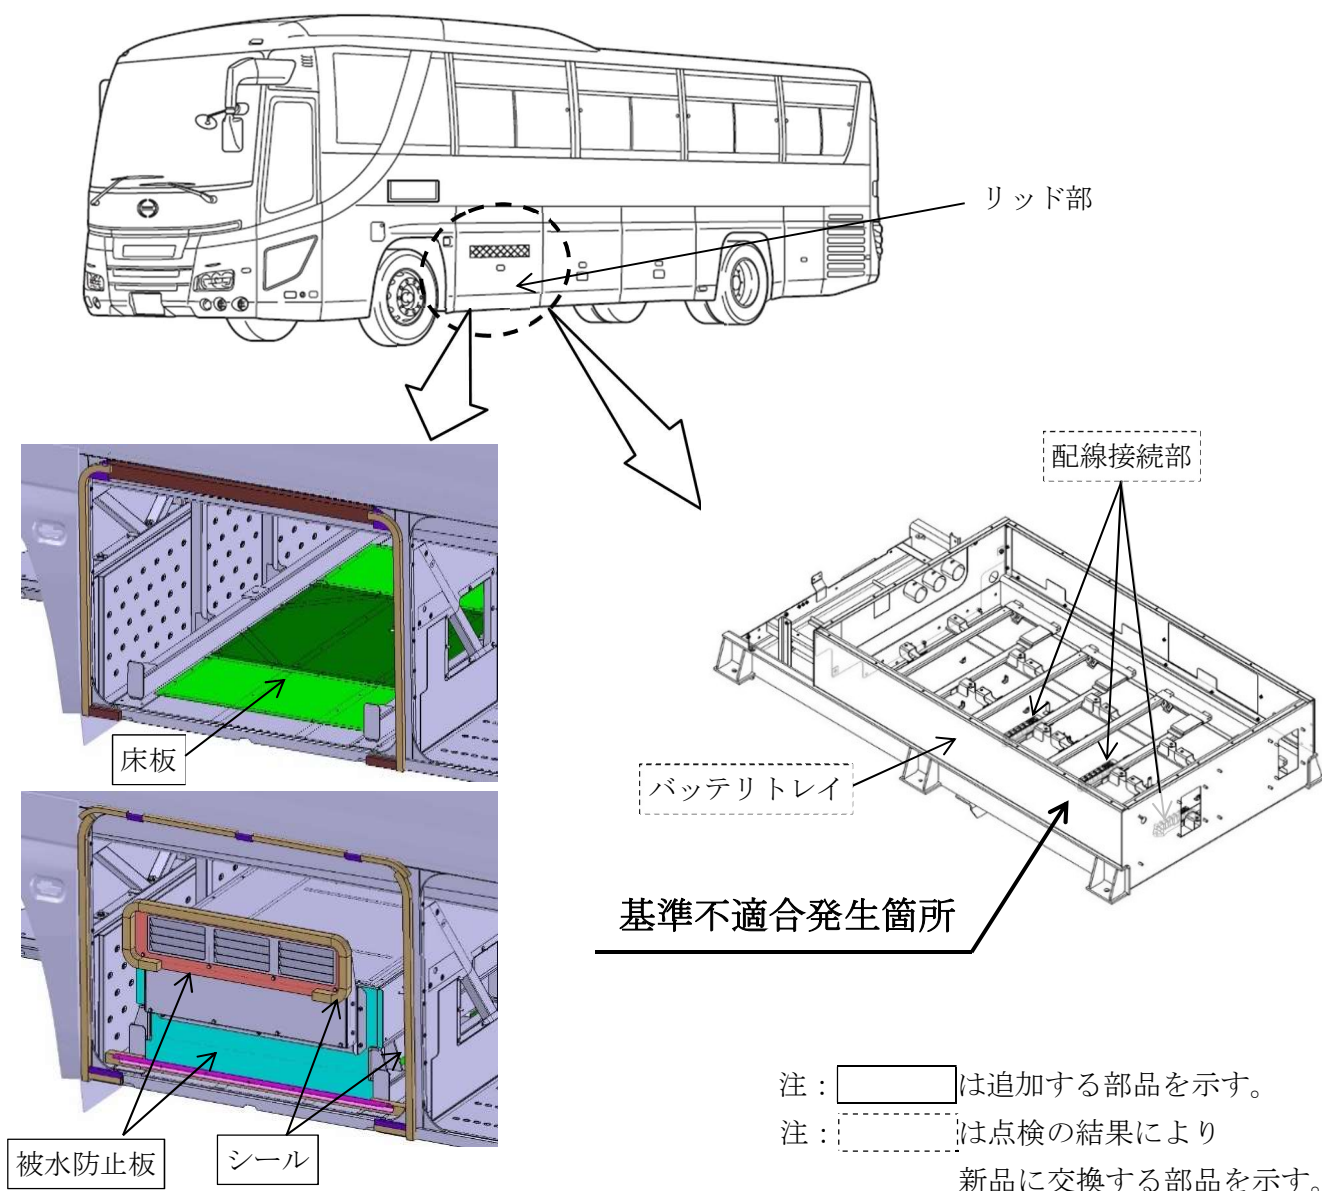

大型観光ハイブリッドバスのハイブリッド用バッテリートレイにおいて、トレイの防錆性が不足しているため、使用過程で腐食して穴があくことがある。そのため、トレイ内部に水が侵入し、バッテリーの配線接続部に水が付着することで短絡して火災に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、下記の対策を行う。なお、対策部品の準備に時間を要することから、暫定措置として下記②③の作業を行い、対策部品の準備が整い次第、恒久措置をおこなう。

- ① トレイ下部に床板、リッド部にシールおよび被水防止板を追加する。
- ② トレイを点検し、損傷している場合には新品に交換する。
- ③ 配線接続部を点検し、損傷している場合には新品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートの上側中央に白色ペイントを塗布する。