


## 改善箇所説明図

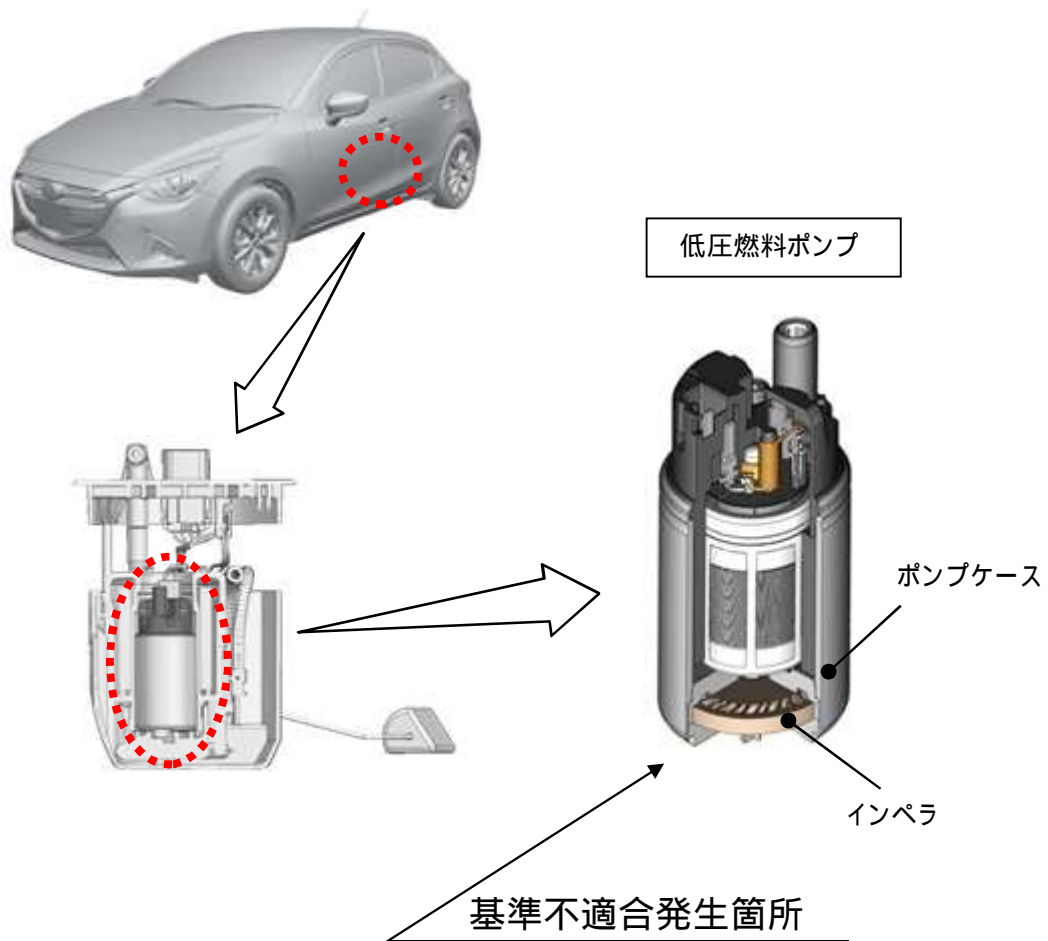

ガソリンエンジン車の低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要するため、部品の準備ができ次第、使用者に改めて修理入庫を通知する。

### 識別：

ロードスター、Abarth 124 Spider は、リレー＆フューズブロック・アップカバーの裏に黄ペンを塗布する。その他の車種は、左リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト（上側）の頭に黄ペンを塗布する。

注）  は、交換する部品を示す。