


改善箇所説明図

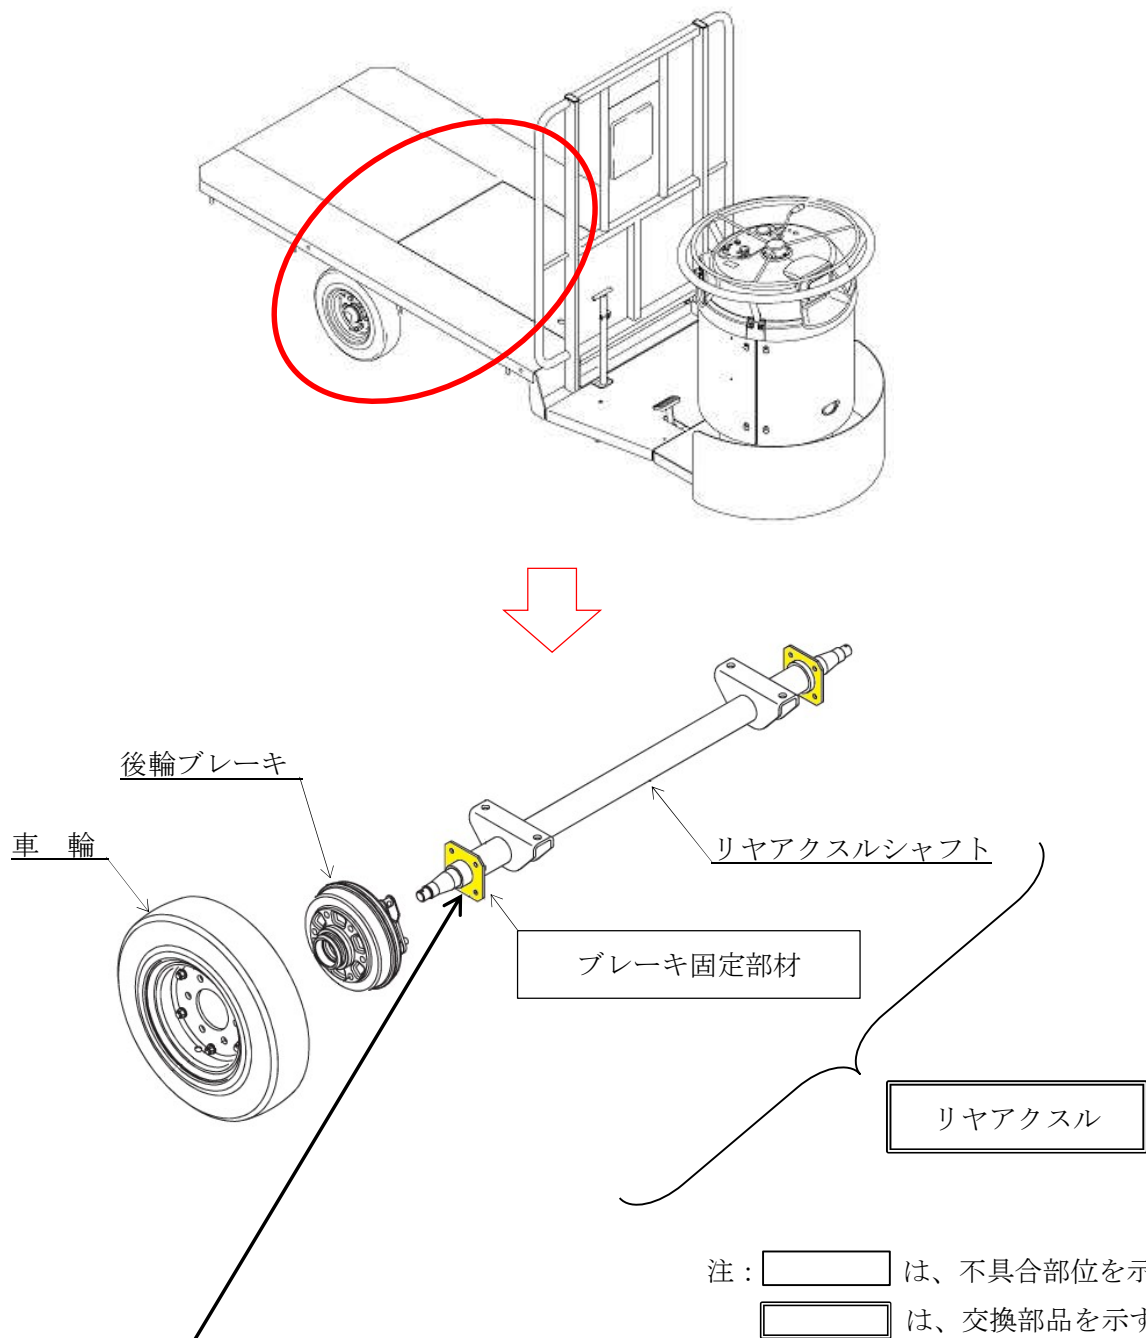

基準不適合発生箇所

左右の後輪ブレーキをリアアクスルシャフトに固定する部材の溶接が不適切なため、そのまま使用を続けると左右何れかの部材がリアアクスルシャフトから外れるものがある。そのため、ブレーキ操作時に片側の後輪ブレーキ及び前輪の回生ブレーキでの制動となり、制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善内容

全車両、リアアクスルを良品に交換する。

識別

改善実施済車には、車両背面バックレスト側面の中間位置辺りに No.5062 のステッカーを貼り付ける。