



改善箇所説明図

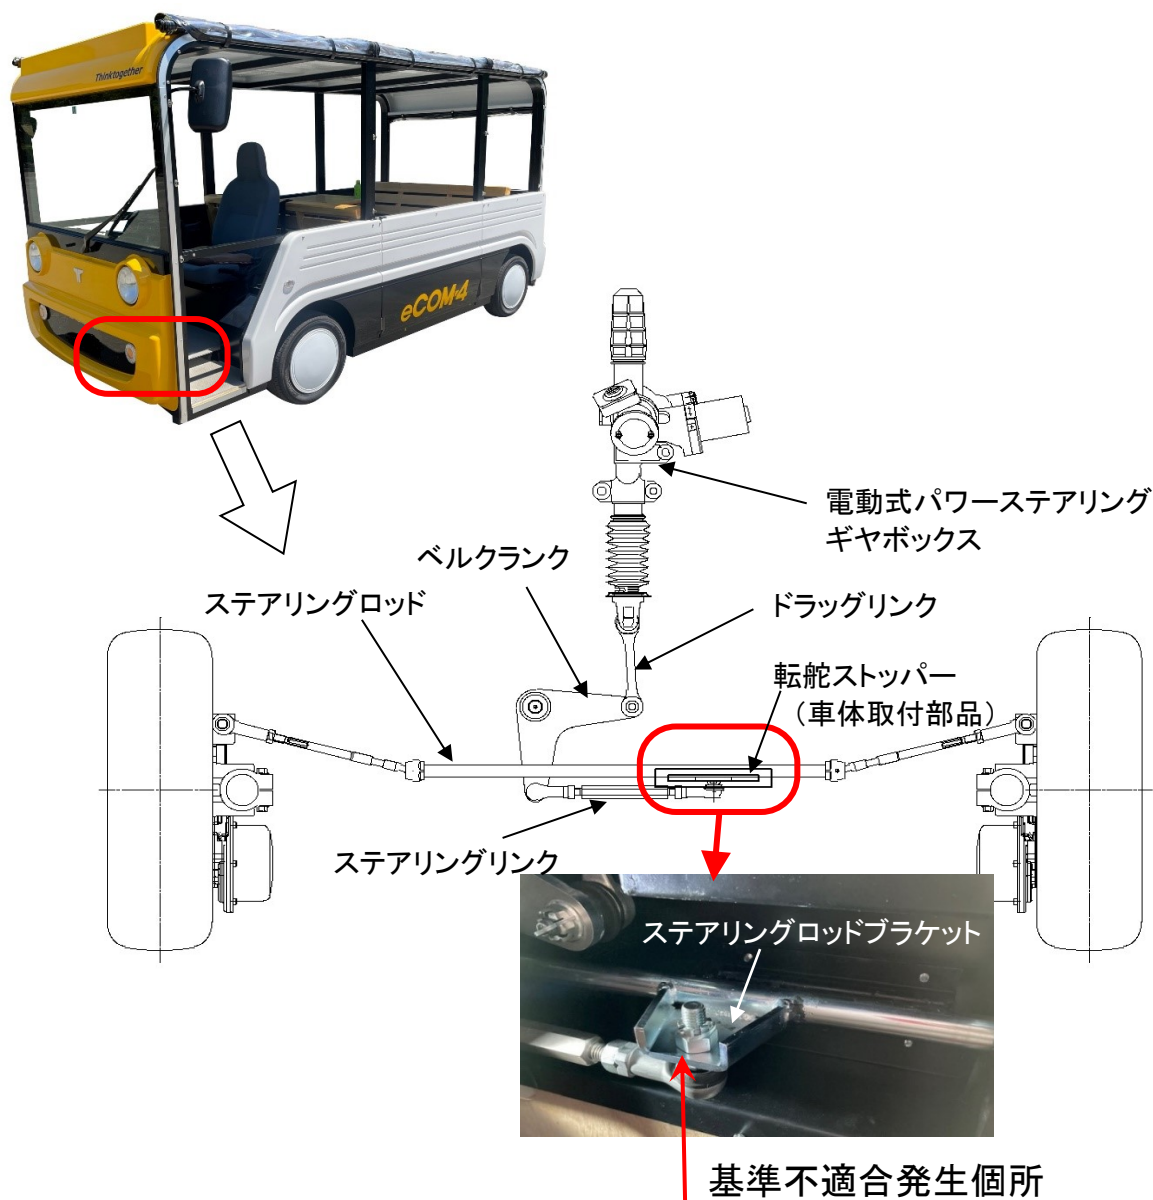

電動式パワーステアリング機構において、設計時の評価が不十分であったため、そのままの状態で使用を続けると想定以上の出力がかかることでステアリングロッドブラケットが破損し、ステアリングリンクが外れ、最悪の場合、ハンドルが切れなくなり、他の交通を妨げるおそれがある。

【改善の内容】

パワーステアリングギヤボックス内にラックストロークを規制するストッパーを追加する。

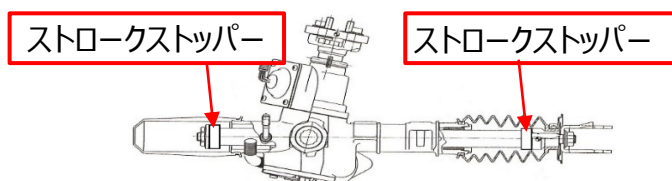

注: は追加部品を示す。

【識別方法】

職権打刻ラベルの左側に識別ラベルを貼付する。