


# 改善箇所説明図

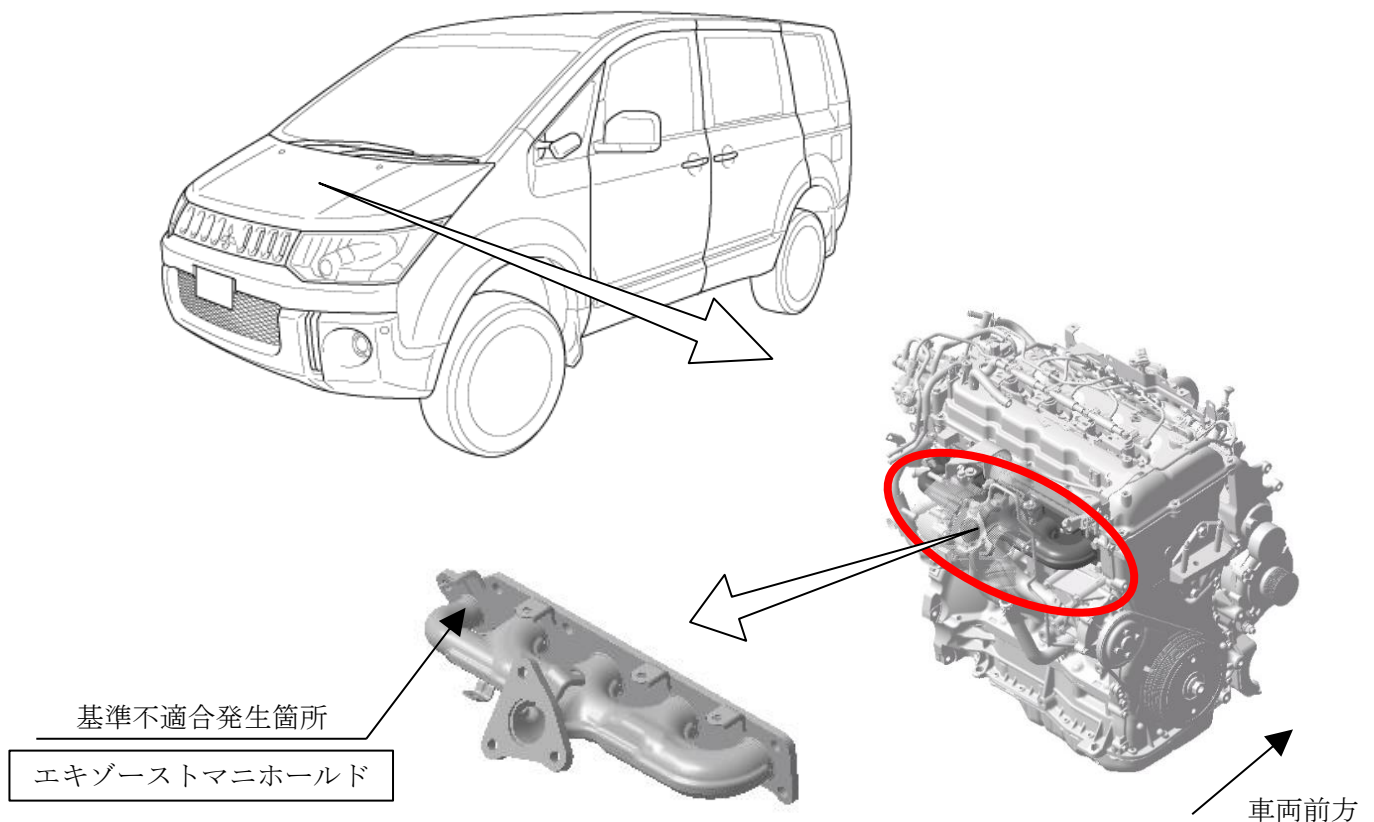

エキゾーストマニホールドにおいて、EGR(排気ガス再循環装置)用のパイプの構造が不適切なため、排気ガス処理システム作動時の熱負荷による、エキゾーストマニホールドの熱膨張・収縮の繰り返しにより、当該パイプの溶接部に亀裂が入ることがある。そのため、亀裂部より排気ガスが漏れるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エキゾーストマニホールドを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーのドア側取り付けボルト（下側）頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。