

改善箇所説明図



イーザーアクセスシステムを搭載した AMT（機械式自動変速機）の小型トラックにおいて、イーザーアクセスシステム用配線の配素が不適切なため、DC/DC コンバーター用ブラケットと干渉するものがある。そのため、当該配線が短絡し、最悪の場合、走行中のエンストやキーオフ後のエンジン始動不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、イーザーアクセスシステム用の配線を樹脂製結束バンドでボディーハーネスに固定する。また、当該配線を点検し、電線被膜にDC/DCコンバーター用ブラケットとの干渉による損傷が認められた場合は補修する。

注 : は、青色コネクタの配線と共にボディーハーネスに固定する部品を示す。

識別：作業完了車には、DC/DC コンバーター用ブラケットに白色ペイントを塗布する。