


改善箇所説明図

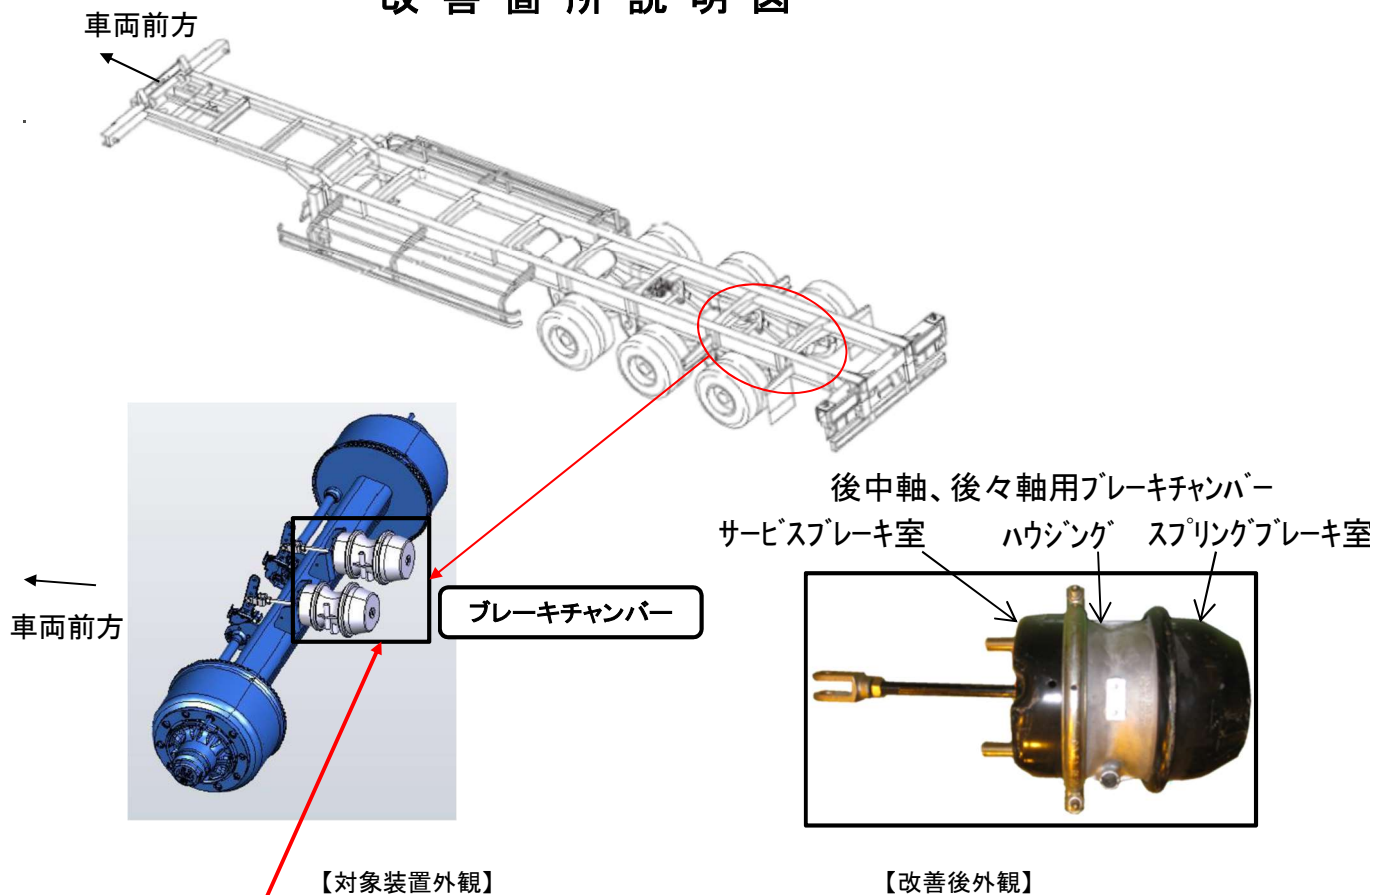

基準不適合発生箇所



加締め締結のため分解できない



ボルト・ナット締結のため分解できる

【不具合の内容】

セミトレーラの制動装置において、サービスブレーキ室を分解できないブレーキチャンバーを装着したものがある。そのため、点検整備方式で定めたサービスブレーキ室内の定期交換部品を交換できないおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ブレーキチャンバーを点検し、サービスブレーキ室を分解できないブレーキチャンバーが装着されていた場合、正規ブレーキチャンバーに交換する。

【識別】

・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5135のステッカーを貼付する。

注： は、措置する部品を示す。