


改善箇所説明図

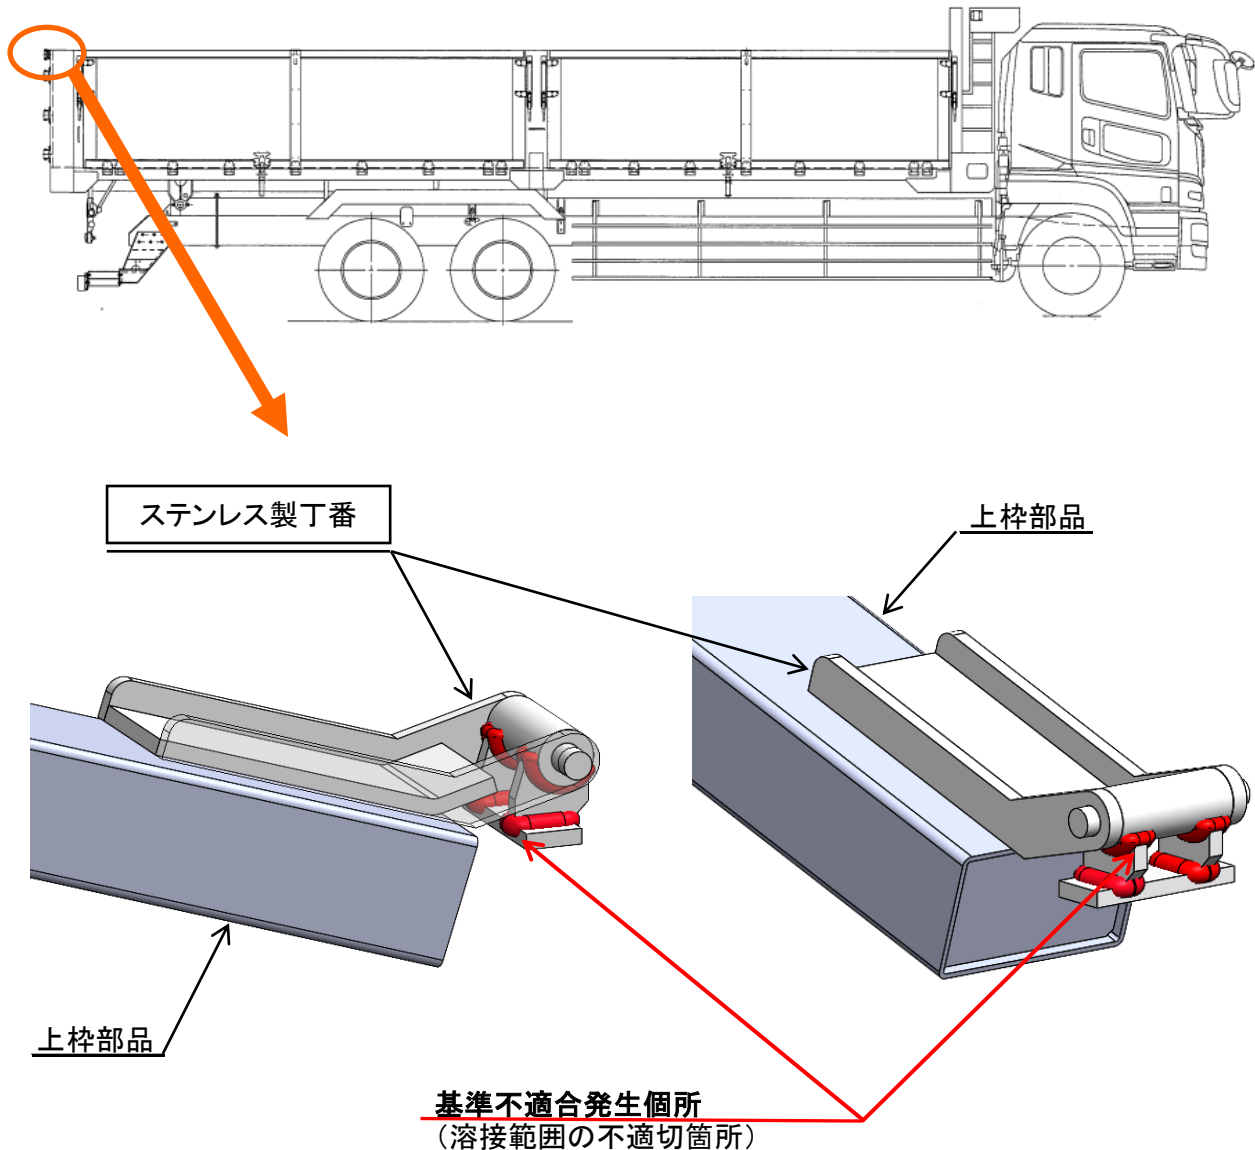

基準不適合の内容

大型ダンプの後支柱上部に取り付けたステンレス製丁番において、丁番部品の溶接範囲が不適切なため、当該取付部品の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、開閉時の振動や応力により当該溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、溶接部が破断し当該丁番部品及び上枠部品が脱落し負傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該丁番部品の溶接範囲が適正になるように追加溶接する。

識別：丁番部品に識別シール(緑色)を貼付する。

注： は、溶接範囲が適正になるように追加溶接を行う部品を示す。