


## 改善箇所説明図

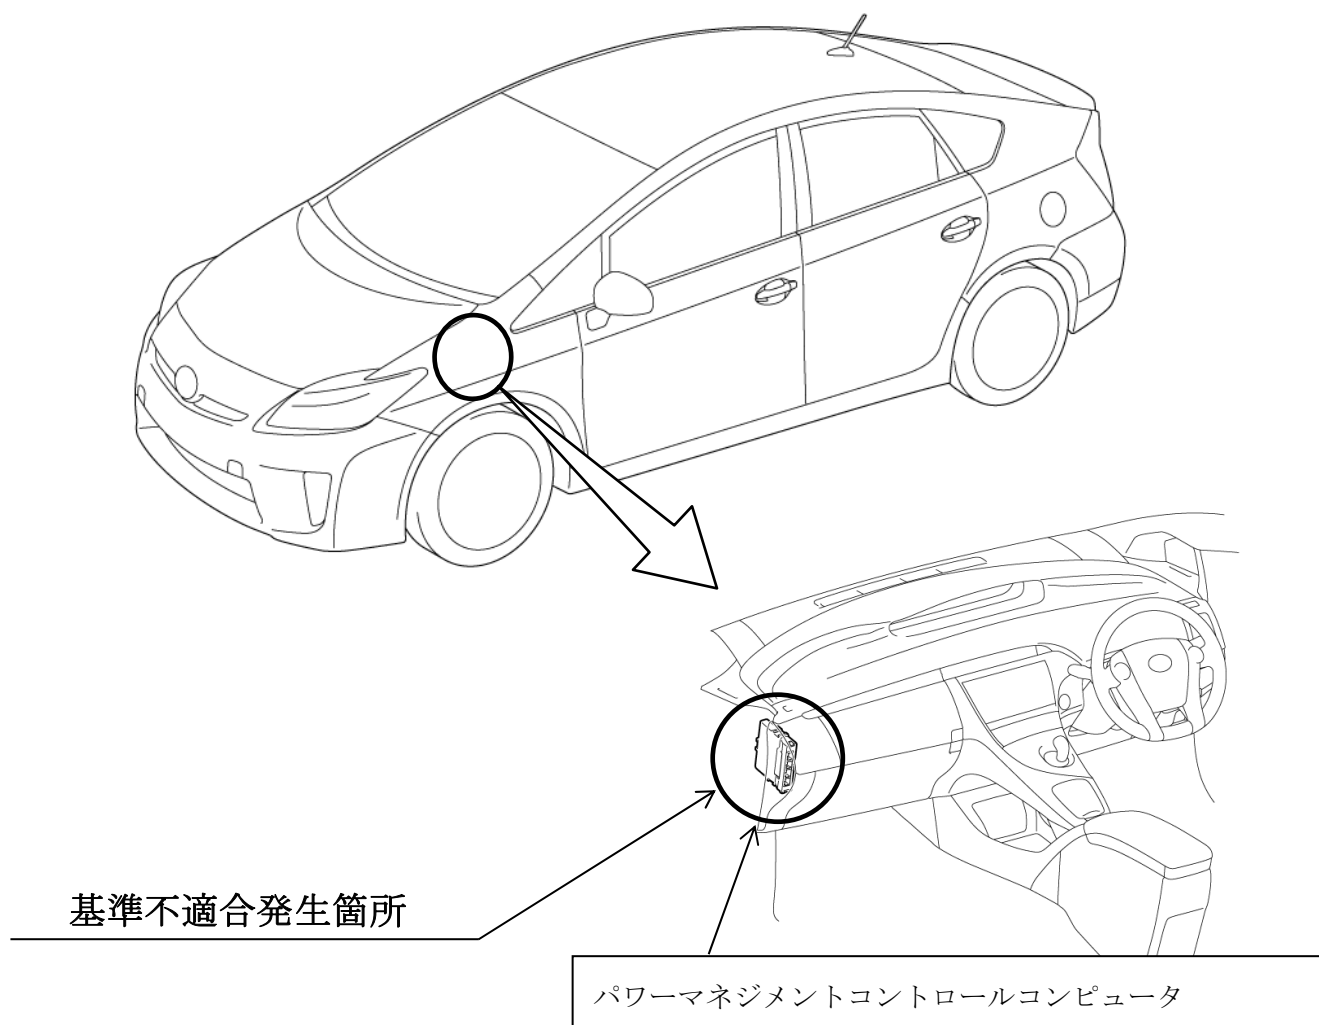

注：  は修正部品を示す。

ハイブリッドシステムにおいて、異常判定時の制御プログラムが不適切なため、極低速から急加速するような高負荷走行時等に昇圧回路の素子が損傷した場合、フェールセーフモードに移行できないことがある。そのため、警告灯が点灯し、ハイブリッドシステムが停止して、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、異常判定時の制御プログラムを対策仕様に修正する。

当該制御プログラム修正後に素子が損傷して警告灯が点灯した場合は、電力変換器のモジュールを無償交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。