


改善箇所説明図

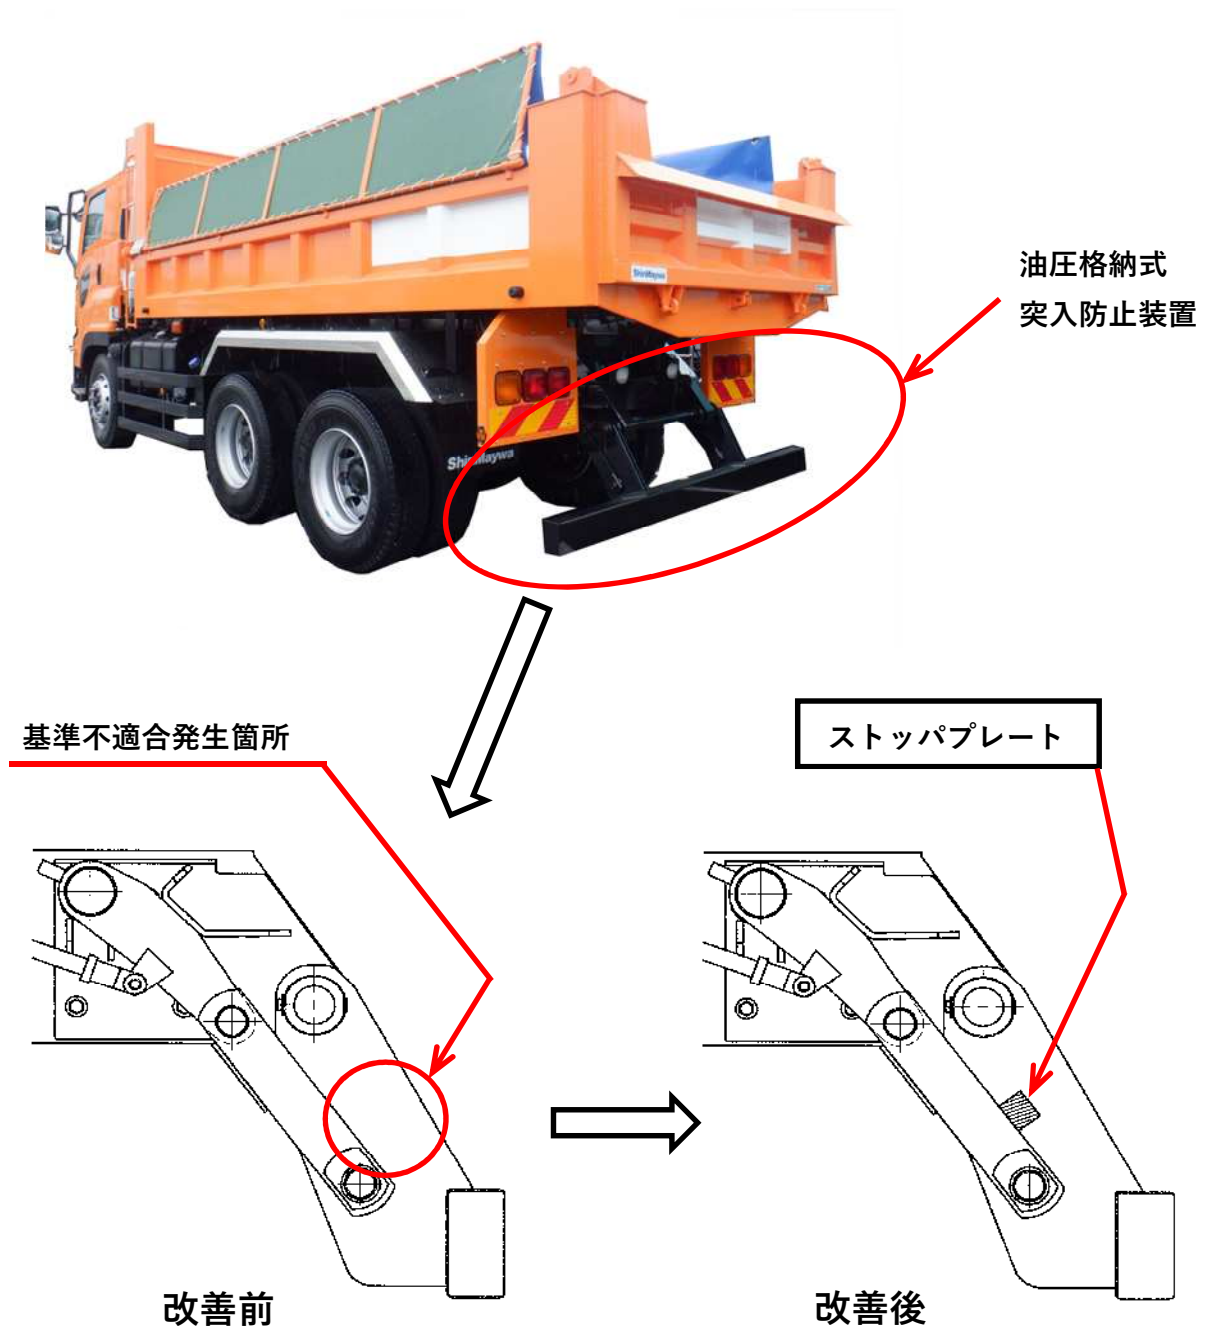

注： は措置する部品を示す

ダンプ用油圧格納式突入防止装置を装着したダンプ車において、取付作業が不適切なため、衝突時の荷重を受けるストッパプレートを取付けずに製作したものがある。

このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準を超え、道路運送車両法の保安基準に適合しない。

[改善の内容]

- ・全車両、ストッパプレートを取付ける。
- ・ストッパプレートの取付け状態及び突入防止装置の動作確認検査を実施する。

[識別方法]

運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。