


改善箇所説明図

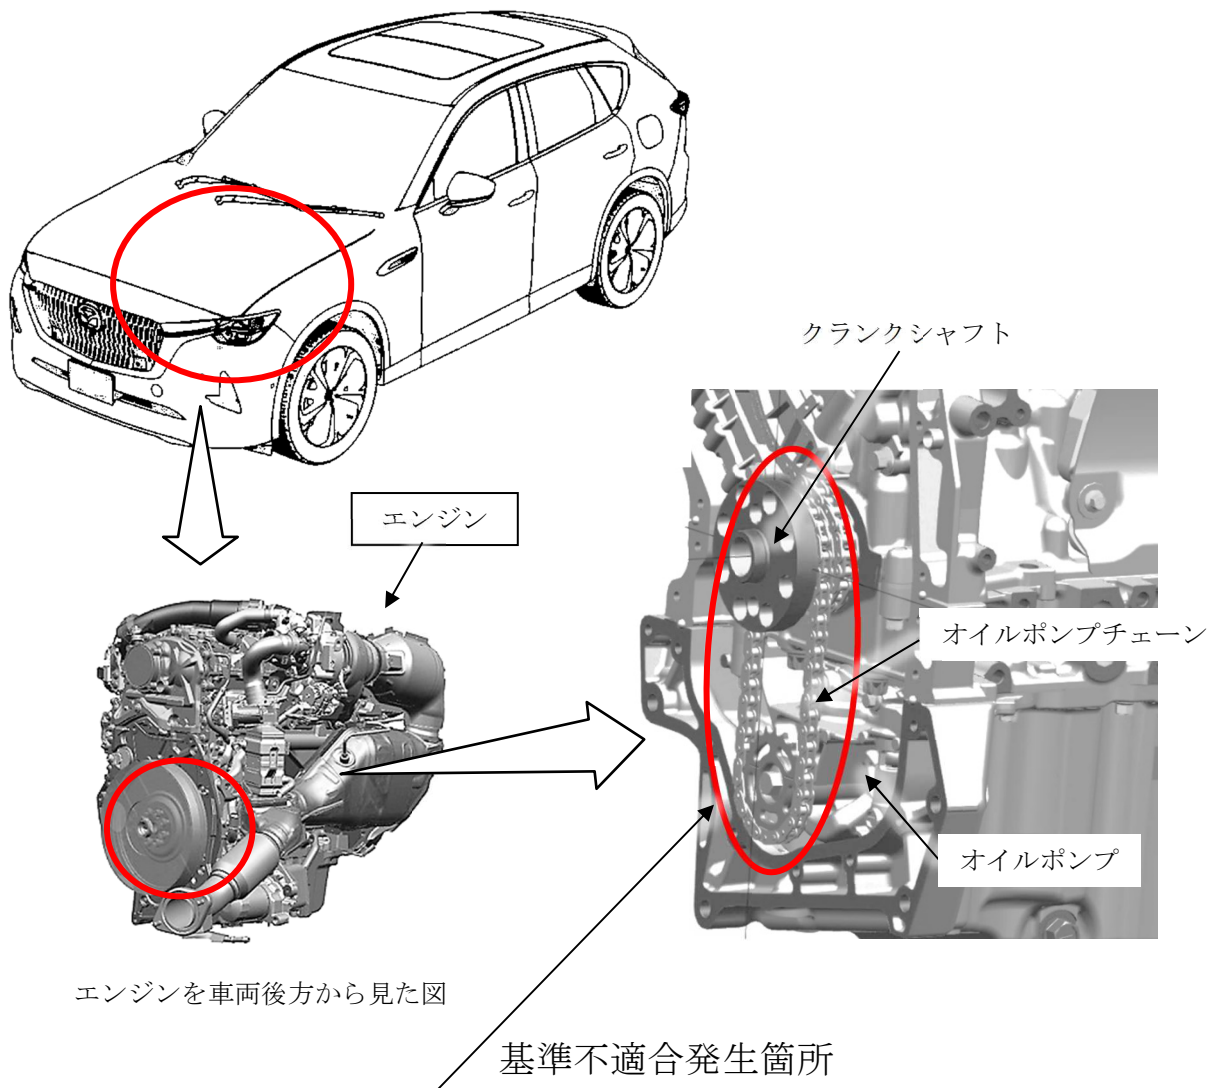

エンジンのオイルポンプチェーンにおいて、製造時の組み付け作業が不適切なため、正しい位置に組み付けられていないものがある。そのため、オイルポンプチェーンが外れてオイルポンプが停止すると、油圧が低下することで油圧警告灯およびエンジン警告灯が点灯してエンジン出力に制限がかかり、最悪の場合、エンジンが焼き付くおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンを良品と交換する。

識別：右リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト(下側)の頭に黄ペンを塗布する。

注) は交換部品を示す。