


## 改善箇所説明図

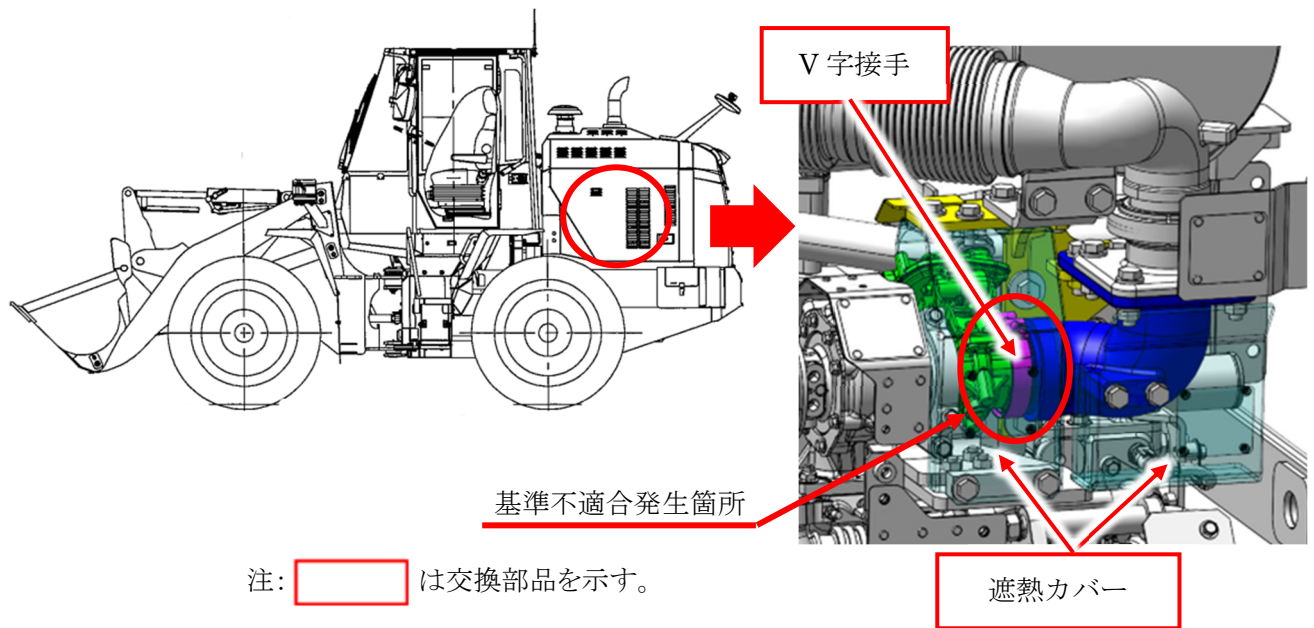

|        | 対策前     | 対策後     |
|--------|---------|---------|
|        | V 字接手   | 鍛造接手    |
| 接手部品一式 |         |         |
|        | 分割遮熱カバー | 一体遮熱カバー |
|        |         |         |

シヨベル・ローダの排気管において、排気管を繋いでいる接手部品(V 字接手)の強度不足のため、稼働時の振動等により亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、V 字接手が破断して隙間から排気ガスが漏れるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、排気管接手部品一式を対策品へ交換する。

識別: 遮熱カバーが一体型になっていることで識別する。