


改善箇所説明図

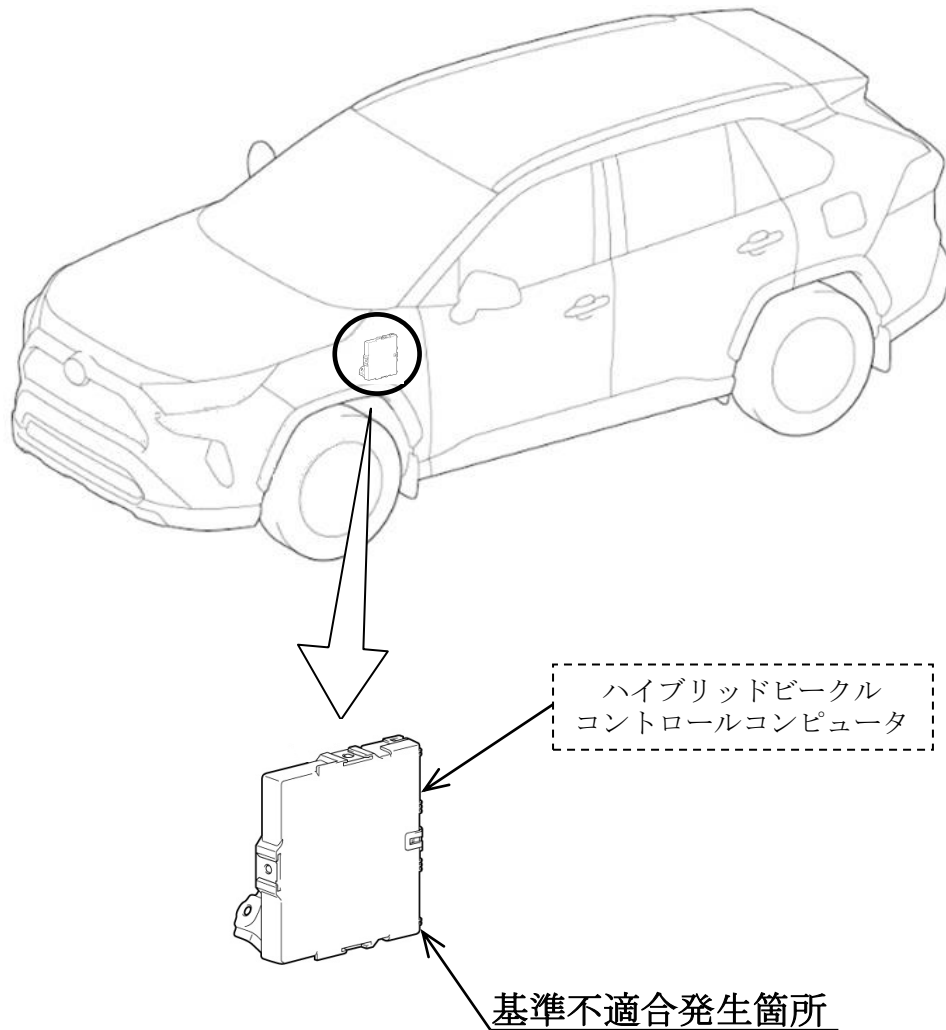

注：[] は修正部品を示す。

プラグインハイブリッドシステムにおいて、バッテリーの充放電制御が不適切なため、EVモードの継続使用によりバッテリー電圧が低下した際、急加速を行うと、想定以上に電圧が低下することがある。そのため、警告灯が点灯し、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の末尾の下に黄色ペイントを塗布する。