


改善箇所説明図

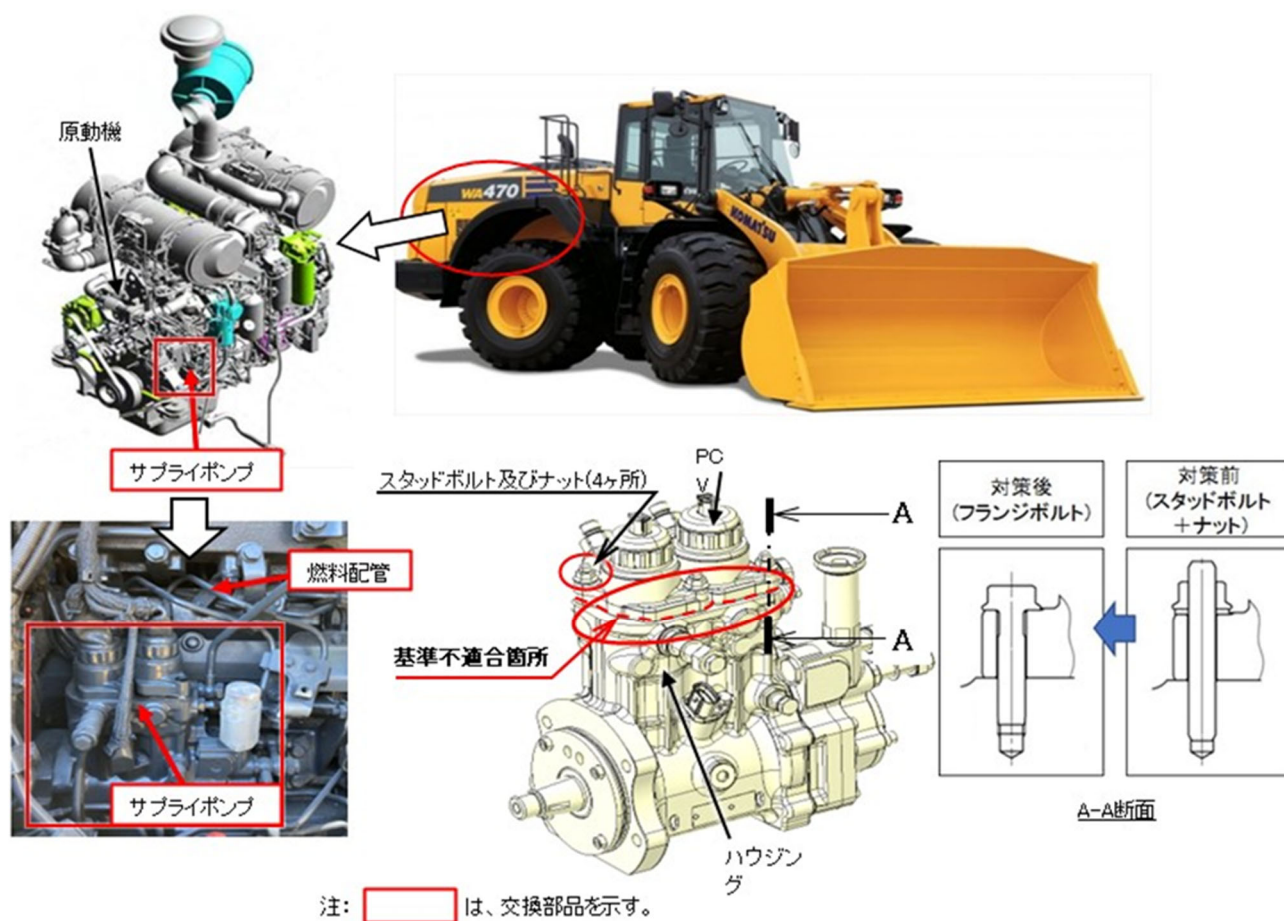

ショベル・ローダの燃料噴射装置において、圧力制御バルブ(PCV)をサブライポンプに固定するボルトの軸力が不足しているものがある。そのため燃料配管から伝わる振動や燃料の圧送圧など、サブライポンプに加わる作用力によってボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが折損してサブライポンプから燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、サブライポンプを対策品に、燃料配管を新品に交換する。

識別: PCV を固定するボルトの形状で識別する。