


改善箇所説明図

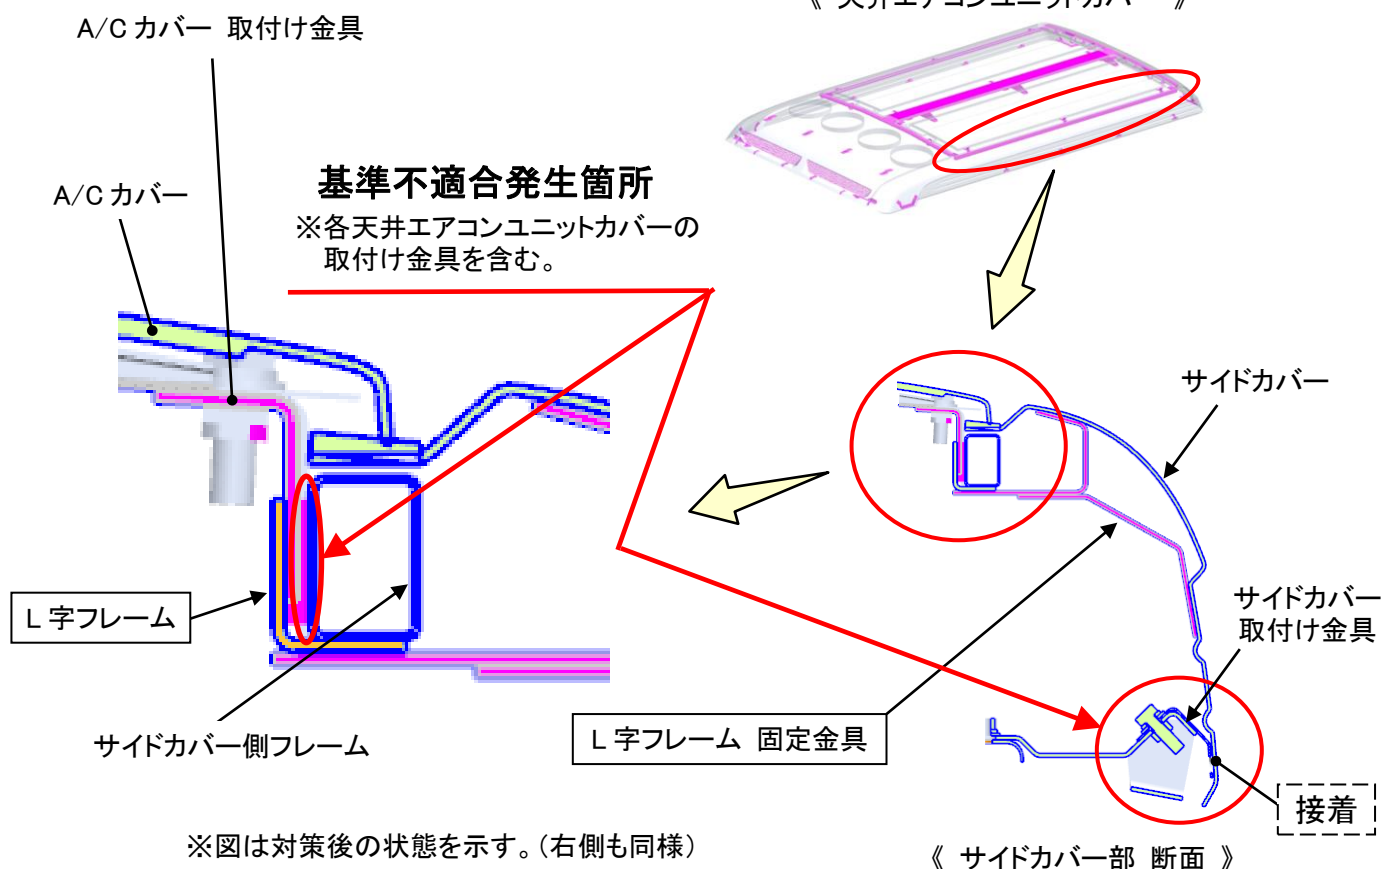

《 天井エアユニットカバー 》



大・中型観光バスにおいて、天井エアユニットの樹脂製カバーを固定する金具類の防錆処置が不適切なため、当該金具類に錆が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具類の接合力が錆の進行によって低下し、最悪の場合、強い横風等を受けるとカバーが持ち上がって固定部が破損し、天井エアユニットからカバーが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、各天井エアユニットカバーの取付け金具を点検し、剥離が認められた場合はリベットによる固定を追加すると共に、サイドカバー側フレームのカバー固定部にL字フレームを追加する。

注： は追加する部品を示す。

 は剥離が認められた場合に、リベットによる固定を追加する箇所を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に青色のペイントを塗布する。