



[改善箇所説明図]

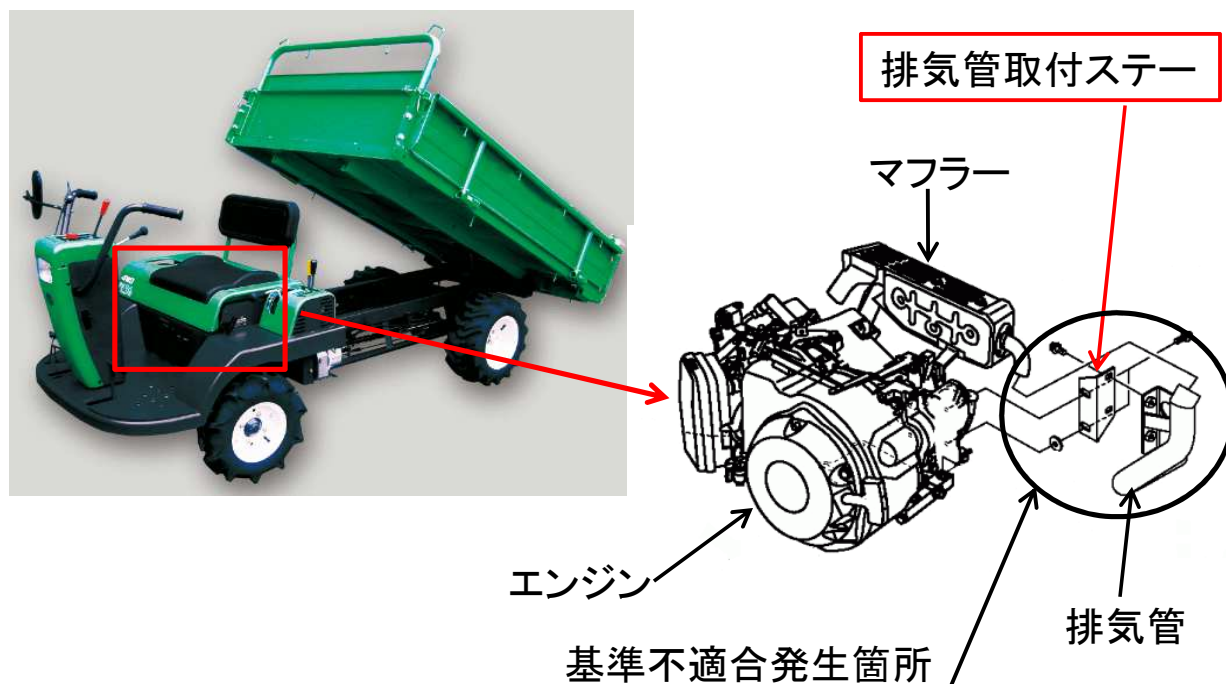


 は交換部品を示す。

ホイール・キャリアの騒音防止装置において、排気管取付ステーの強度検討が不適切なため、特定のエンジン回転数で排気管が共振し、当該ステーに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、走行中に排気管が落下し他の交通の妨げとなる恐れがある。

改善前

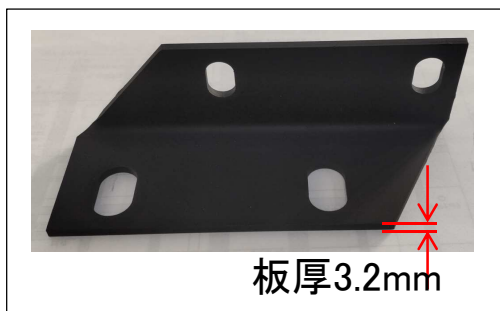

改善後

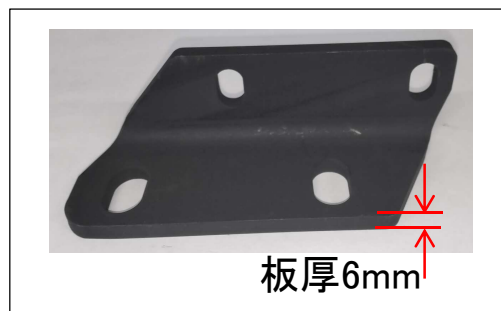

改善内容

全車両、排気管取付ステーを対策品に交換する。

識別

改善実施済車には、シャーシ左側面の型式認定番号マークの近傍に識別シール(白丸)を貼付する。

